

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রীত্তম ক্যাশন ওর্যার (প্রা.) লি.
ঠিকানা	168, (BJC) Godnail, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY206
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্যবেষ্কণের তারিখ: ৩১–০১–২০২৬
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন pı পর্শবেক্ষণ m	resence of non Fire-rated Door [No o	egregated from the rest of the occupancy due to detector in generator room []Combustible/junk e point frame earthingof generator instead of two
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	7	
2.2. ALA	1	
কাৰ্যক্ৰম	from floor to ceiling and an approve Provide over current and earth fau	nstrate the incorporation of fire rated enclosure ed fire rated door for the Generator room.  It protection for generator frame
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	connection is provided to the gener the generator room. Only one earth generator body. 29.03.2021: Fire do earthing connection is provided to t not used in the generator room. 2. Combustible/junk materials found i earthing of generator not found. 31	oor is not used in the generator room. Only one the generator body. 31–08–2022 : 1. Fire door is No detector in generator room. 3. nside generator room. 4. Two point frame
সংখ্যুক্ত × ×	সমূহ (8) × ×	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door No detector in generator room Combustible/junk materials inside generator room One point frame earthingof generator instead of two No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approvedfire rated door কাৰ্যক্ৰম for the Generator room [Install appropriate detectors. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 20-09-2020: The generator room is not properly segregated. Smoke or heat detector is not installed in the generator room. 09–12–2020: The generator room is not properly segregated. Smoke or heat detector is not installed in the generator room. 29.03.2021: The generator room is not properly segregated. Smoke or heat মন্তব্য detector is not installed in the generator room. 31-08-2022 : 1. Fire door is not used in the generator room. 2. No detector in generator room. 3. Combustible/junk materials found inside generator room. 4. Two point frame earthing of generator not found. 31-01-2023: Same as previous visit. সংযুক্তিসমূহ (8) × × × ×

#### ৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door No detector in generator room Combustible/junk materials inside generator room One point frame earthingof generator instead of two No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম $oxtill{\mathbb{I}}$ Remove combustible materials from generator room and keep it clean. সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 20-09-2020: Unwanted materials and high flammable oil are stored inside the generator room. 9-12-2020: Unwanted materials and high flammable oil are stored inside the generator room. 29.03.2021: Unwanted materials and high মন্তব্য flammable oil are stored inside the generator room. 31-08-2022: 1. Fire door is not used in the generator room. 2. No detector in generator room. 3. Combustible/junk materials found inside generator room. 4. Two point frame earthing of generator not found. 31-01-2023: Same as previous visit. সংখুক্তিসমূহ (৪) x x x

পরিদর্শন    No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB    MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board    MDB/DB/SDB body and door not earthed    No or empty earth bar/neutral bar	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয	ন
কাৰ্যক্ৰম	□ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD □ Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. □ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. □ Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার টুড়ান্ত	ি৬ সপ্তাহ
সম্প্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o № - o ₽ - ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	20–09–2020: Distribution boards including panel doors are not grounded. No earthing cable is found in the earthing busbar. 09–12–2020: Distribution boards including panel doors are not grounded. 29.03.2021: Distribution boards including panel doors are not grounded. 31–08–2022: 1. No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB 2. MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board 3. MDB/DB/SDB body and door not earthed 4. No earth bar/neutral bar found. 31–01–2023: Same as previous visit.
সংযুক্তি   💌 🗷	সমূহ (৮) × × × × ×

शर्मा स्वराप्त   अर्था स्वराप्त	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board MDB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১. কাৰ্যক্ৰঃ	1
a. भारकः	The state of the s
কাৰ্শক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
<b>অগ্রা</b> ধিকার	প্রযোজ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
<b>ম</b> ন্তব্য	20–09–2020: Flammable wooden base distribution boards are used. Wiring diagram/ circuit lists with proper current ratings are not available on all distribution boards. Also distribution boards do not have clear and permanent identification markings as well as electrical wiring/cables (Phase, Neutral and ECC) are not properly identified within the distribution boards. 09–12–2020: Flammable wooden base distribution boards are used. Wiring diagram/ circuit lists with proper current ratings are not available on all distribution boards. Also distribution boards do not have clear and permanent identification markings as well as electrical wiring/cables (Phase, Neutral and ECC) are not properly identified within the distribution boards. 29.03.2021: Flammable wooden base distribution boards are used. Wiring diagram/ circuit lists with proper current ratings are not available on all distribution boards. Also distribution boards do not have clear and permanent identification markings as well as electrical wiring/cables (Phase, Neutral and ECC) are not properly identified within the distribution boards. 31–08–2022: 1. No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB 2. MDB/DB/SDB/SD or MCB installed on the wooden board 3. MDB/DB/SDB body and door not earthed 4. No earth bar/neutral bar found. 31–

পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	Connections without lug []Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
। কাৰ্যক্ৰম	Ensure secured connections with lug   Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত   সময়সীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
युरस्यापिक   युरस्यापिक	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	20-09-2020: No lugs are used for cable connection. Proper segregation is not found in the distribution board. 09-12-2020: No lugs are used for cable connection. Proper segregation is not found in the distribution board. 29.03.2021: No lugs are used for cable connection. Proper segregation is not found in the distribution board. 31-08-2022: 1. found circuit connections without lugs. 2. Undressed messy wiring/cables found. 31-01-2023: Same as previous visit.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (8) × ×

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	

1.9. 41 144		
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
1	20–09–2020: Lightning protection system drawing & design was approved at the 16th task force meeting on 29–10–2018. But they are not installed until now. 09–12–2020: Lightning protection system drawing & design was approved at the 16th task force meeting on 29–10–2018. But they are not installed until now. 29.03.2021: Lightning protection system drawing & design was approved at the 16th task force meeting on 29–10–2018. But they are not installed until now. 31–08–2022: Lightning protection system drawing & design was approved ,but LPS is not installed. 31–01–2023: Same as previous visit.	
সংযক্তি	সংযক্তিসমূহ (৪)	

সংযুক্তিসমূহ (৪) × × × ×