



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	জীট ২০০৭ লিনিটেড
ঠিকানা	Kuturai, Savar Cantonment, Savar, Dhaka
কারখালার কোড	DHK315
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor. Some aisle was blocked by garments fabrics box.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	দ্রব্যাচ্যু লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	৮-৯-২০২০ ( CVV-০১ ) : No action has been taken yet to remove all temporary fabrics from all escape routes, aisles and passageway. ৩১-০৫-২০২১ ( CVV-০২ ) : No action has been taken yet to remove all temporary fabrics from all escape routes, aisles and passageway.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All doors on egress route Doors in the egress route are steel sliding type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	৮-৯-২০২০ (CVV-01): No action has been taken yet to replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor/passage below 0.9 meter. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor/passage below 0.9 meter.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All doors on egress route The exit doors in the egress route are with locking arrangement of steel sliding type doors and there is chance that doors may be locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Location-Generator room at ground floor east side. Final evacuation route of building is not protected at generator room, which is located nearby the east side final exit without proper fire separation.
---	--

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	৮-৯-২০২০ ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit. ৩১-০৫-২০২১ ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor east side. Final evacuation route of building is not protected at generator room, which is located nearby the east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor East side. Generator room is located at ground floor east side which is adjacent to the production area without fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor East side. Generator room is located at ground floor east side which is adjacent to the production area without fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor. Aisle marking with arrow guiding & exit signs were not available in all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floors. Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	৮-৯-২০২০ (CVV-01): No action has been taken yet to the egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply and illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors and exit doors. Aisles should not be provided with a minimum 2 lux. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to the egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply and illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors and exit doors. Aisles should not be provided with a minimum 2 lux.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to prepare fire detection and alarm system drawing submitted to DIFE for approval. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare fire detection and alarm system drawing submitted to DIFE for approval.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to install automatic detection system with automatic fire alarm. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to install automatic detection system with automatic fire alarm.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor The manual activation points are not installed at all exit routes.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet Install manual activation call point at all exit routes. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not installed Manual activation call point at all exit routes.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হ্যাণ্ডি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to install dedicated fire pump with alternate backup power supply. 31-05-2021 (CVV-02): Factory has not installed dedicated fire pump with alternate backup power supply.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Diameter of standpipe is fulfilled the requirement but the dia of first aid hose is 1 inch, which do not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): During this visit, I found 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline. 31-05-2021 (CVV-02): During this visit, I found 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor. The water throw of jet is around 13 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : During this visit, I found stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure less than 200 kpa. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : During this visit, I found stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure less than 200 kpa.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধ্যায়াজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to the first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : Standpipe performance was not found check during the visit.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 4000 liters water storage tank at over head for fire fighting system. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 4000 liters water storage tank at over head for fire fighting system. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 ( CVV-01 ) : No action has been taken yet to provide dedicated storage tank for fire fighting operation. 31-05-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to provide dedicated storage tank for fire fighting operation.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to provide additional fire fighting equipment like sand and water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. 31-05-2021 (CVV-02): water buckets were found during the visit.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building approval document was not available at the factory on the day of assessment.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): During this visit, I could not find building approval document. 31-05-2021 (CVV-02): During this visit, I could not find building approval document.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Factory had not conducted fire drill regular basis.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. 31-05-2021 (CVV-02): Fire drill document was not found during the visit.