

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নীট ২০০৭ লিমিটেড
ঠিকানা	Kuturai, Savar Cantonment, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK 315
কালার কোড	

<u>মুল্যায়নের ধর</u> ণ	গ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocation–At ground floor. Some aisle was blocl	ked by garments fabrics box.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কার্যক্রম সুপারিশের ভখ্যসত্র	Remove all temporary items from all escape	e routes, aisles and passageway.
কার্থানার কার্যক্রম		
ভ্রাণিকার্ চুডান্ত সমর্মীমা	্ব প্রযোগ্য নয় –	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940	
অগ্রগতির অবস্থা	·	
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been t fabrics from all escape routes, aisles and pa action has been taken yet to remove all tem aisles and passageway.	ssageway. 31–05–2021 (CVV–02): No

	Location-All doors on egress route Doors in the egress route are steel sliding type
পর্ববেষ্ণণ	doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

••• 1117-1		
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্যানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor/passage below 0.9 meter. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor/passage below 0.9 meter.	

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–All doors on egress route The exit doors in the egress route are with locking arrangement of steel sliding type doors and there is chance that doors may be locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Generator room at ground floor east side. Final evacuation route of building is not protected at generator room, which is located nearby the east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Generator room at ground floor east side. Final evacuation route of building is not protected at generator room, which is located nearby the east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ 7. 5 - 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.

পরিদর্শন	Location–At ground floor East side. Generator room is located at ground floor east side
পর্ববেষ্ণণ	which is adjacent to the production area without fire separation.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কার্বজন	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⋒</i> −o₽−5o55	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.	

পরিদর্শন	Location–At ground floor East side. Generator room is located at ground floor east side
পর্ববেষ্ণণ	which is adjacent to the production area without fire separation.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার 	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % -%₹-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to production area. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at
	ground floor generator room, which located at the adjacent to production area.

	Location–At ground floor. Aisle marking with arrow guiding & exit signs were not available in all floors
ক্যাপ	available iii ali iloois
<u>আইটেম</u>	
ক্যাঢাগার	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

৮.১. কাশক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
মন্তব্য	8–9–2020 (CVV–01): No action has been taken yet to Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. 31–05–2021 (CVV–02): No action has been taken yet to Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	Location–At ground floors. Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ ————————————————————————————————————	
আহডেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্শক্ৰম

	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
কাৰ্যক্ৰম	up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o & - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to the egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply and illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors and exit doors. Aisles should not be provided with a minimum 2 lux. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to the egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply and illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors and exit doors. Aisles should not be provided with a minimum 2 lux.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	<u> </u>

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare fire detection and alarm system drawing submitted to DIFE for approval. 31-05-2021 (CVV-02): No মন্তব্য action has been taken yet to prepare fire detection and alarm system drawing submitted to DIFE for approval.

22	১১. পর্বাবেক্ষণ		
F			
	ারদর্শন 1ৰ্থবেষ্কণ	o, Any type of detectors are not provided in the factory.	
ı ⊢			
	গ্যাপ শাইটেম		
	শাহডেশ গ্রাটাগরি		
	ורוויוטוניו		
يا ا	১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.	╛╽
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্ৰ		↓
	কার্খানার		
	<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		4
	<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস	↓
	চুডান্ত	_	
	সমর্মীমা		4
	সংশোধিত	₹ <i>6</i> – <i>2</i> < − ≤ < ≤ <	
	সমশ্রসীমা		4
	অগ্রগতির	শুরু হ্রানি	
	<u>অবস্থা</u>	2. 2. 2020 (CVV) 24). No estimate has been taken ust to install substitution	+
	Tara	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to install automatic detection	
	<u> মন্তব্য</u>	system with automatic fire alarm. 31–05–2021 (CVV–02): No action has been	

taken yet to install automatic detection system with automatic fire alarm.

পরিদর্শন Location–At ground floor The manual activation points are not installed at all exit পর্ববেষ্ণন routes. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Install Manual activation call point at all exit routes সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet Install manual activation call point at all exit routes. 31-05-2021 (CVV-02): Factory has not installed Manual মন্তব্য activation call point at all exit routes.

- [১৬. গ্রাকেণ		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ		
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		

কাৰ্বক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
চার্ খানার	
<u> যাৰ্থক্ৰম</u>	
<u> শগ্রাধিকার</u>	৬ সম্ভাহ
হূডান্ত শমশ্বসীমা	_
নংশোধিত নময়সীমা	o&-ob-2o22
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
নন্ত ব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval.

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম কার্যক্রম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

জ্ঞাধিকার ৬ মাস

চূড়ান্ত
সম্বসীমা

সংশোধিত
সম্বসীমা

বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র

অগ্রগতির অবস্থা

8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to install dedicated fire pump মূলুবা with alternate backup power supply 31-05-2021 (CVV-02): Factory has not

with alternate backup power supply. 31-05-2021 (CVV-02): Factory has not installed dedicated fire pump with alternate backup power supply.

১৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Diameter of standpipe is fulfilled the requirement but the dia of first aid hose is 1 inch, পর্যবেষ্কণ which do not meet the requirement of RMG guideline.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
স মর্থসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o⊌-ob-₹o₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): During this visit, I found 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline. 31-05-2021 (CVV-02): During this visit, I found 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.

পরিদর্শন Location–At ground floor. The water throw of jet is around 13 ft distance. Hose pipe পর্যবেষ্কণ water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹6-%₹-₹०₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুমনি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): During this visit, I found stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure less than 200 kpa. 31-05-2021 (CVV-02): During this visit, I found stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure less than 200 kpa.

31. 17(14)		
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্র	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		

কাৰ্বক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to the first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged. 31-05-2021 (CVV-02): Standpipe performance was not found check during the visit.

পরিদর্শন The factory has 4000 liters water storage tank at over head for fire fighting system. পর্শবেষ্কন This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval. 31-05-2021 (CVV-02): No action has been taken yet to prepare Fire hydrant system drawing submitted to DIFE for approval.

১৯. পৰ্যবেষ্ণৰ পৰিদৰ্শন | The factory has 4000 liters water storage tank at over head for fire fighting system. প্ৰ্যবেষ্ণৰ | This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খীনার	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাশিকাৰ	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	₹€-\$₹-₹०₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to provide dedicated storage tank for fire fighting operation. $31-05-2021$ (CVV-02): No action has been taken yet to provide dedicated storage tank for fire fighting operation.

পরিদর্শন Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the পর্যবেষ্ণণ exit location.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্বসীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to provide additional fire fighting equipment like sand and water buckets near exit or easily accessible area মন্তব্য for first phase fire fighting. 31-05-2021 (CVV-02): water buckets were found

পরিদর্শন Building approval document was not available at the factory on the day of assessment. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের	ostani sananig approvar nom issanig astrioni	
ভূখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	8-9-2020 (CVV-01): During this visit, I could not find building approval document. 31-05-2021 (CVV-02): During this visit, I could not find building approval document.	

২২. পর্যবেষ্ণণ

during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Factory had not conducted fire drill regular basis.
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগার	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as কাৰ্যক্ৰম detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের তখ্যসূত্র <u>কারখানার</u> কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 8-9-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the মন্তব্য Fire Safety Plan & should kept record properly. 31-05-2021 (CVV-02): Fire drill document was not found during the visit.