



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মার্ক ২০০০ লিমিটেড
ঠিকানা	Plot# 12& 13, Mirpur Dhaka
কারখানার কোড	DHK355
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৭-০৭-২০২২
-----------------------------------------	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th and 5th floor Minimum width of aisle size is 0.73 and 0.83 meter at 4th & 5th floor respectively, which are not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action to complete the issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Minimum clear width of the pathway (0.9 meter) is maintained properly on all of the floors. 12-01-2021 (CVV-02): Minimum clear width of the pathway (0.9 meter) is maintained properly on all of the floors.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action to complete the issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Handrail is provided on both side of the staircase as per requirements. 12-01-2021 (CVV-02): Handrail is provided on both side of the staircase as per requirements.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor Both Stair 1 & 2 are finished near the final exit of the factory, but generator is placed adjacent to final exit, which has not provided proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We provide fire door and fire rated barriers at generator room but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Proper plan and design is found for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room. 12-01-2021 (CVV-02): As built Fire separation drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 07-12-2020 for review.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor Both Stair 1 & 2 are finished near the final exit of the factory, but generator is placed adjacent to final exit, which has not provided proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We provide fire door and fire rated barriers at generator room but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Not yet done properly. 12-01-2021 (CVV02): Factory has taken any action to provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd to 5th floor A slab penetration is found on 3rd to 5th floor slab in front of sewing section, which is not sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above and below such openings. slab of such openings should have at least 2 hours fire resistance rating.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We already closed the panitration between 4th to 5th floor but agreed to complete the issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Slab penetration on 3rd to 5th floor slab in front of sewing section is found sealed with fire rated construction. 12-01-2021 (CVV-02): Slab penetration on 3rd to 5th floor slab in front of sewing section is found sealed with fire rated construction.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not provide fire lift
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Proper design and plan for fire lifts are not found. 12-01-2021 (CVV-02): As built Fire separation drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 07-12-2020 for review.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not provide fire lift
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: No fire lift available. 12-01-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to install fire lifts .

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	This factory has not provide fire command station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action to complete the issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: This factory has prepared the full design and plan for fire command station as per requirements. 12-01-2021 (CVV-02): This factory has prepared the full design and plan for fire command station as per requirements.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	This factory has not provide fire command station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action to complete the issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Fire command station is not available yet as per requirements. 12-01-2021 (CVV-02): Factory has taken any action to provide fire command station.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has valid fire license but covered area not mention
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license with covered area from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action to complete the issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/06/2020: Valid fire license is found with mentioning covered area as per requirements. 12-01-2021 (CVV-02): Valid fire license is found with mentioning covered area as per requirements.