



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আজমাইন ক্যাম্প লিমিটেড
ঠিকানা	791, Askarabad, Dhaka Trunk Road, Chattogram
কারখানার কোড	CHT026
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderate stress has found in central column.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design loads and column stresses in the areas identified above. Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: document related issue not displayed by factory concern during inspection. But physical core test done in the building 04.01.2021: No design/drawing found during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	A consulting firm has been engaged to produce floor load plan
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: No load plan found during inspection also load plan not implemented. 08.09.2021: No update since last visit.

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During inspection over loading found more than 130 psf and height of stack is 8
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	A consulting firm has been engaged to produce floor load plan
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 08.09.2021: No update since last visit.

#### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	floor load plan will be implemented.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: Load plan not implemented. 08.09.2021: No update since last visit.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-engineered corrugated iron shed has been found during visual inspection.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check the capacity and stability of the lightweight roofs and make any necessary alterations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Building engineer will check the capacity and stability of the lightweight roofs.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: This issue will solve by DEA. 08.09.2021: No update since last visit.

#### ৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out upgrade measures required as part of the design checks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Upgrade measures will be carried out.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: Task Force review ongoing 08.09.2021: No update since last visit.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has found at roof due to water ponding. Source of water is rain. Dampness in roof slab has been observed due to water ponding.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper slope at roof slab should be maintained for water drainages and all water pipe joints should be properly fixed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	09/02/2020: Now the roof area fully consumed by garments floor ( steel shed roof ). So this CAP can be moved to closed. 04.01.2021: This issue is solved 08.09.2021: This issue is solved

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During document review structural drawing, machine layout plan and floor load plan were not available. During inspection additional RCC column has found at ground floor which are marked in the following layout plan.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	A consulting firm has been engaged to complete all drawings.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: No design/drawing found during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.

#### ৫.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	A consulting firm has been engaged to complete all drawings.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: No design/drawing found during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.