

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	আজমাইন ক্যামন লিমিটেড
ঠিকানা	791, Askarabad, Dhaka Trunk Road, Chattogram
কারখানার কোড	CHT026
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Moderate stress has found in central column.
ক্যাপ্	
আই(টম্	
ক্যাটাগরি	

## ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory Engineer to review design loads and column stresses in the areas identified above. Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	09/02/2020: document related issue not displayed by factory concern during inspection. But physical core test done in the building 04.01.2021: No design/drawing found during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.

### ১.২. কাৰ্যক্ৰম

6. 7. T. 1421	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	A consulting firm has been engaged to produce floor load plan
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	20-02-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: No load plan found during inspection also load plan not implemented. 08.09.2021: No update since last visit.

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	During inspection over loading found more than 130 psf and height of stack is 8.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory কাৰ্যক্ৰম giving consideration to floor capacity and column capacity. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার A consulting firm has been engaged to produce floor load plan **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 02-03-2018 সম্বসীমা সংশোধিত 07-07-2990 সময়সীমা অগ্রগতির চলমাল অবস্থা

09/02/2020: Task Force review ongoing 08.09.2021: No update since last visit.

ং.২. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	floor load plan will be implemented.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	20-07-5076
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7950
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: Load plan not implemented. 08.09.2021: No update since last visit.

#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Non-engineered corrugated iron shed has been found during visual inspection.
ক্যাপ আইটেম ক্যাইখনি	

୭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to check the capacity and stability of the lightweight roofs and make any necessary alterations.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Building engineer will check the capacity and stability of the lightweight roofs.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	05-09-5078
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: This issue will solve by DEA. 08.09.2021: No update since last visit.

কাৰ্যক্ৰম	Carry out upgrade measures required as part of the design checks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Upgrade measures will be carried out.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	20-02-2029
সংশো <del>ধ</del> িত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: Task Force review ongoing 08.09.2021: No update since last visit.

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Dampness has found at roof due to water ponding. Source of water is rain. Dampness
পর্ববেষ্ফণ	in roof slab has been observed due to water ponding.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Proper slope at roof slab should be maintained for water drainages and all water কাৰ্যক্ৰম pipe joints should be properly fixed. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 09/02/2020: Now the roof area fully consumed by garments floor (steel shed roof). So this CAP can be moved to closed. 04.01.2021: This issue is solved মন্তব্য 08.09.2021: This issue is solved

#### ৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	During document review structural drawing, machine layout plan and floor load plan were not available. During inspection additional RCC column has found at ground floor which are marked in the following layout plan.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	A consulting firm has been engaged to complete all drawings.
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	05-09-5099
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2590
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: No design/drawing found during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.

কাৰ্যক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	A consulting firm has been engaged to complete all drawings.
<u> অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	20-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09/02/2020: Task Force review ongoing 04.01.2021: No design/drawing found during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.