



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | লিউ স্টার ক্যাশন লিঃ |
| ঠিকানা | Plot-98 (2nd Floor), Chaydana, National University, Joydebpur, gazipur |
| কারখানার কোড | GZP250 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> Motor body not earthed <input type="checkbox"/> MCCB/MCB installed without enclosure <input type="checkbox"/> Undressed messy wire inside <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> Improper wiring/cabing on the floor <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | <input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on nonflammable board. <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide earthing to motor body. <input type="checkbox"/> Install MCCB/MCB within enclosure <input type="checkbox"/> Remove improper wiring/cabing from the floor <input type="checkbox"/> Repair broken/loose box or socket <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04.05.2021 cvv-1: A.) Relevant SLD is present at every panel. B.) Proper graded rubber mats are present under every panel. C.) Access to Generator room is easy going. D.) Every MDB/DB/SDB is presented with GI Sheet. E.) Door earthing is available but system earthing is not adequate. F.) messy wiring is found but not loose. G.) No uncovered channels found. H.) No dirt present at substation. I.) No connection found without lugs. J.) messy wiring is found. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> Lightning protection system not available <input type="checkbox"/> Lightning pits are not identified |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | <input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 04.05.2021 cvv-1: Lightning protection system is available and design is prepared properly. |