



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	নিউ ষ্টার ক্যাপল লিঃ
ঠিকানা	Plot-98 (2nd Floor), Chaydana, National University, Joydebpur, Gazipur
কারখালার কোড	GZP250
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ Access obstructed/barred □ MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board □ MDB/DB/SDB body and door not earthed □ Motor body not earthed □ MCCB/MCB installed without enclosure □ Undressed messy wire inside □ Connections without lug □ Improper wiring/cabling on the floor □ Loose or broken box/socket □ MDB does not have duplicate earth leads</li> </ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD □ Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. □ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. □ Provide earthing to motor body. □ Install MCCB/MCB within enclosure □ Remove improper wiring/cabling from the floor □ Repair broken/loose box or socket □ Provide duplicate earth leads for MDB.</li> </ul>
মুপারিষের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	04.05.2021 CVV-1: A.) Relevant SLD is present at every panel. B.) Proper graded rubber mats are present under every panel. C.) Access to Generator room is easy going. D.) Every MDB/DB/SDB is presented with GI Sheet. E.) Door earthing is available but system earthing is not adequate. F.) messy wiring is found but not loose. G.) No uncovered channels found. H.) No dirt present at substation. I.) No connection found without lugs. J.) messy wiring is found.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available <input type="checkbox"/> Lightning pits are not identified
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.05.2021 cvv-1: Lightning protection system is available and design is prepared properly.