



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	প্যাসিফিক কাইবার কর্পোরেশন লিঃ
ঠিকানা	Plot-37 & 38, BSISC I/E, Konabari, gazipur
কারখালার কোড	GZP261
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy No fire rated composite door at the boiler entrance No appropriate detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No appropriate detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. ☐ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-৯০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy . ☐ No detector in generator room ☐ The generator room smaller than the required size ☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing door for the appropriate Generator room size. ☐ Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Water/oil/lint/dirt in generator room <input type="checkbox"/> No appropriate detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the apropreiate Generator room size. <input type="checkbox"/> Install appropriate detectors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Water/oil/lint/dirt in generator room <input type="checkbox"/> No appropriate detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Remove Combustible/junk materials from generator room and keep it clean <input type="checkbox"/> Ensure earth fault protection <input type="checkbox"/> Provide cover on the cable trench
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকার	ধ্যোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Single Line Drawing/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ SDB/SB installed on the wooden board □ DB/SDB body and door not earthed □ No earth bar □ Motor body not earthed □ Connections without lug □ MDB does not have duplicate earth leads
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD □ Install SDB/SB on noninflammable board. □ Provide earthing to body and door of DB/SDB. □ Provide earth bar in MDB/DB/SDB □ Provide earthing to motor body. □ Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাত্রাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Single Line Drawing/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ SDB/SB installed on the wooden board □ DB/SDB body and door not earthed □ No earth bar □ Motor body not earthed □ Connections without lug □ MDB does not have duplicate earth leads
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	পর্যাপ্ত লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Undressed messy and loose wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Replace undressed messy and loose wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00