



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

কাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	প্যাসিফিক কাইবার কর্পোরেশন লিঃ
ঠিকানা	Plot-37 & 38, BSISC I/E, Konabari, gazipur
কারখানার কোড	GZP261
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy <input type="checkbox"/> No fire rated composite door at the boiler entrance <input type="checkbox"/> No appropriate detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No fire rated composite door at the boiler entrance □ No appropriate detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy . □ No detector in generator room □ The generator room smaller than the required size □ Combustible/junk materials inside generator room □ No cover on the cable trench
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing door for the appropriate Generator room size. □ Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ No earth fault protection provided ☐ Water/oil/lint/dirt in generator room ☐ No appropriate detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the appropriate Generator room size. ☐ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ No earth fault protection provided ☐ Water/oil/lint/dirt in generator room ☐ No appropriate detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Remove Combustible/junk materials from generator room and keep it clean ☐ Ensure earth fault protection ☐ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Single Line Drawing/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> SDB/SB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> No earth bar <input type="checkbox"/> Motor body not earthed <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Install SDB/SB on nonflammable board. <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide earth bar in MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Provide earthing to motor body. <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Single Line Drawing/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> SDB/SB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> No earth bar <input type="checkbox"/> Motor body not earthed <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Undressed messy and loose wiring/cables
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Replace undressed messy and loose wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-26 00:00:00