



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	রশাদ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লি.
ঠিকানা	Mohal Complex (3rd & 4th Floor), 291, Layal Road, Laldhighi, Chattogram
কারখালার কোড	CHT147
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room. – Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: They not done agreement with consultancy firm till now.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room. – Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: They not done agreement with consultancy firm till now.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Basement – Adequate ventilation was not provided at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor generator.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৬-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Generator room is basement of a market not possible to provide proper Ventilation.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Basement – Unwanted materials were stored inside generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021:Unwanted Materials found.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- COS at 4th Floor – Rubber mats were provided in front of all distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021:Rubbermat not found.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Basement – Smoke detector was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Smoke ditecter not available in DG room.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Basement – Fire rated wall and fire door was not available at generator room located inside production building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Fire Protection not available.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room at Basement – Area of the generator room was 10m2, and there was no provision to increase the room size.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 30m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Room size is same as before

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room at Basement – Proper working clearance was not maintained around the generator and the provision for increase of room size was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Working clearance not maintain.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Exit door – EXIT signage was not provided with proper illumination.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Implemented
অণ্ডাখিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Exit sign not illuminated.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 4th Floor – Cable / wire was found exposed or open live.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Implemented
অণ্ডাখিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Exposed cable found in MDB 4th floor.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Facility – Insulated support was not provided for high overhead service entries.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Insulated support not provided.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 4th Floor – Electrical connections was not properly secured with lugs and glands.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB/SDB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Implemented
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Lug not installed where required.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room - MCCB & MCB was higher sized according to cable
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Higher size MCCB found.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB & SDB at 4th Floor – Bunching at MCCB/MCB and Bus bar terminal was observed in the panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Bunching cable observed in DBs.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB & SDB at 4th Floor – Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on every distribution boards. SLD was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for MDB/SDBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 29.08.2021:SLD wasn't available.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB & SDB at 4th Floor – Non standard cable joints was observed in electrical circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 29.08.2021:Non standred cable joint found.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Near COS at 4th Floor – Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Cable panitration not coverd.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB & SDB at 4th Floor – Common neutrals was observed for more than one circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021:Common neutral observed.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Basement – Only one earthing connection was provided to the generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	At 29.08.2021:No earth connection found in Generator

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB & SDB at 4th Floor – Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	At 29.08.2021:ECC wasn't adequate.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Over lock M/C, Two Needle M/C, Hand cutting M/C, Inter lock M/C – Earthing was not provided on all electrical equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অংগীকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Most of the equipment earth connection is missing.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- COS, MDB & SDB at 4th Floor – Earthing was not provided to all distribution board for its body & door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDB/SDBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অংগীকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Door earth connection is missing.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Roof top of building – Lightning protection was not installed at building roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অংগাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Design not done till now.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room – Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance, operation test of equipments were not done.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অংগাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 29.08.2021: Periodic inspection not done.