



ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	৯ স্টোর এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Plot # 56, Vatulia, House # 116, Nurani Madrasa, Road # 5, Turag, Dhaka
কারখানার কোড	DHK004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
----------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Design drawing is found on the factory premises. It has been submitted to DIFE and is waiting for further review and approval. 28-1-2021 (CVV-02): Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval. 08-09-2021 (CVV-03): Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Mixed occupancy is not found present here. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has provided separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection, but not install fire rated door as per guidelines. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has not provided separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection, but not install fire rated door as per guidelines.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways and lift shaft) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways and lift shaft) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Design drawing is found on the factory premises. It has been submitted to DIFE and is waiting for further review and approval. 28-1-2021 (CVV-02) : Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval. 08-09-2021 (CVV-03) : Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways and lift shaft) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairway and lift shaft) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অণ্ডাখিকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০২১
মংশাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not taken any action to provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Door width less than minimum (1.0m) Doors do not swing in the direction of flow Corridor and Passageways width less than minimum
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Design drawing is found on the factory premises. It has been submitted to DIFE and is waiting for further review and approval. 28-1-2021 (CVV-02) : Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval. 08-09-2021 (CVV-03) : Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Door width less than minimum (1.0m) <input type="checkbox"/> Doors do not swing in the direction of flow <input type="checkbox"/> Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Doors on all escape routes to open in the direction of travel <input type="checkbox"/> Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has not provided Internal retrofitting drawing as per the guidelines. 08-09-2021 (CVV-03): Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Door width less than minimum (0.9m). <input type="checkbox"/> Others same as above.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. <input type="checkbox"/> Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0 m wide on all escape routes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to remove obstructions in aisles and passageways. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has taken any action to remove obstructions in aisles and passageways.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Openings (including stairway and lift shaft) not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Prepare plans to ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts (including stairway and lift shaft) by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not taken any action to provide fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Openings (including stairway and lift shaft) not protected by enclosures of required fire resistance rating
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts (including stairway and lift shaft) by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to ensure prevention of fire and smoke. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not taken any action to ensure prevention of fire and smoke.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ Stairway door not Fire Door □ No Auto door closer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নথি	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Design drawing is found on the factory premises. It has been submitted to DIFE and is waiting for further review and approval. 28-1-2021 (CVV-02): Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval. 08-09-2021 (CVV-03): Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ Stairway door not Fire Door □ No Auto door closer
------------------------	---

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
-----------------------------	--

১১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02) : All staircases are not protected from the working floors. 08-09-2021 (CVV-03) : All staircases are not protected from the working floors.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Obstructions found in stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has Remove obstructions from staircase. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has Remove obstructions from staircase.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Fire Door <input type="checkbox"/> No/Improperly illuminated exit sign <input type="checkbox"/> Absence of proper separation using fire rated walls and doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. <input type="checkbox"/> Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to remove obstructions in aisles and escape routes. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has Remove obstructions from escape route.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. □ Naked lights in storage □ Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire doors as approved by the Guidelines □ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide fire door in storage room. Storage arrangement is not proper as per guideline. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not taken any action to provide fire door in storage room.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Storage items found without clearance from ceiling.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not taken any action to rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit sign missing □ Means of exits not signposted □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. □ Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has Provided adequate number of illuminated exit signs. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has Provided adequate number of illuminated exit signs.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Exit sign missing <input type="checkbox"/> Means of exits not signposted <input type="checkbox"/> Directional signs missing <input type="checkbox"/> No Bangla and English Exit instructions in case of emergency <input type="checkbox"/> No Bangla signs for stairs <input type="checkbox"/> Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has not been started. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has not Provided sufficient new Emergency Lighting system. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has not Provided sufficient new Emergency Lighting system.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Less than 1 time each month <input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide training to the Trainers <input type="checkbox"/> Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02): Factory management has provided fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD. 08-09-2021 (CVV-03): Factory management has provided adequate number of fire drills as per the guidelines.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard Cylinder color □ Validation certificate not monitored regularly □ Cylinder expired □ Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken
অংগাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগাধিত্ব অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has provided fire extinguishers. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has provided fire extinguishers.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. □ Easy accessibility to fire extinguishers not ensured.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. □ Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken
অংগাধিকার	প্রযোজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগাধিত্ব অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02): Factory has provided ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers. 08-09-2021 (CVV-03): Factory has provided ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has been taken
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Remediation work has been found as it should be. 28-1-2021 (CVV-02) : Factory has Provided adequate number of additional fire-fighting equipment. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has Provided adequate number of additional fire-fighting equipment.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Design drawing is found on the factory premises. It has been submitted to DIFE and is waiting for further review and approval. 28-1-2021 (CVV-02) : Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval. 08-09-2021 (CVV-03) : Design of proposed fire separation system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not install fire door in generator room. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not installed fire door in generator room.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
কাপ আইটেন ক্যাটগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation of 19.10.20: Design drawing is found on the factory premises. It has been submitted to DIFE and is waiting for further review and approval. 28-1-2021 (CVV-02) : Design of proposed fire detection system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval. 08-09-2021 (CVV-03) : Design of proposed fire detection system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 1-1-2019 to DIFE for approval.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	2017-02-28 00:00:00
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	28-1-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to install fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline. 08-09-2021 (CVV-03) : Factory has not taken any action to install fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৭-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৬-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছে
মন্তব্য	

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	One consultant has already completed the work as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৭-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছে
মন্তব্য	