



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | ট্রেসকো এবাপারেলস লিমিটেড                        |
| ঠিকানা       | 47/8, B.B Road, Azahar Super Market, Narayanganj |
| কারখালার কোড | NRY273   |
| কালার কোড    |  |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---------------------------------|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ         |   |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | Location- Finishing and Sewing section. Evacuation pathways were blocked by column. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |   |

| ১.১. কার্যক্রম      |   |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম           | Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.   |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |   |
| কারখালার কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার          | প্রয়োজ্য লব  |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির অবস্থা     | চলচাল   |
| মন্তব্য             | 22-09-2020 (CVV-1): Evacuation pathways have been rearranged in the factory. So no obstruction is found due to column. But the evacuation pathways are found obstructed by temporary obstructions like table, benches etc. Location: 4th (Finishing) and 5th (Cutting) floor. |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Every Section All evacuation pathways were not free of temporary items, like garments, table and finished goods. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অধার্থিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : A few evacuation pathways are found obstructed by temporary items like garments, table finished goods etc. Location: 3rd to 5th floor. |

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 26 meter, so it doesn't meet the requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to exceed the maximum travel distance  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE. |

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 26 meter, so it doesn't meet the requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অঞ্চলিকার              | ৬ মাস  |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৩-০৯-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Travel distance is found about 30 meter at 2nd floor (south side, fabric store) where only one exit is used. |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All doors on egress route The exit doors in the egress route were sliding, wooden sewing door and collapsible security gate and do not open in the direction of the travel. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অঞ্চলিকার              | ৬ মাস   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): All the exit doors in the egress route are found sliding, wooden sewing door and collapsible security gate which are not open in the direction of the travel.   |

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All doors on egress route The egress route exit doors are sliding, wooden sewing door and collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৬. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : All the exit doors are found with locking devices during the visit. Location: All doors on egress route.       |

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Both Stairs. Handrail was not provide at stair-1, Only one side handrail was provided in stair-2. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.                        |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : Handrail is not found at stair-1 of 6th floor. Only one side handrails are found at both of the stair from ground to 5th floor. |

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Both stairway The exit doors in the egress route are sliding and collapsible type security gates, which were without self closing type at evacuation route. However Staiway-2 at 4th floor, which was adjacent with production area with out fire separation. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. And at 4th floor, opening stairway area need be enclose with 2 hour fire rated separation. ( Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )    |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Non-rated sliding, wooden sewing door and collapsible security gate are found at both of the exit stairway adjacent to production/market area from ground to 6th floor. Also opening and penetration are found in rated wall of both of the exit stairway adjacent to production area. |

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Final stair exit-1 At ground floor, stair-1 was finished at market shop and the route to final exit via unprotected passage way ( market places ) to outside. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৯.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.           |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE. |

## ১০. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Final stair exit-1 At ground floor, stair-1 was finished at market shop and the route to final exit via unprotected passage way ( market places ) to outside. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

## ১০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৩-০৯-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Stair-1 has finished inside of the market area at ground floor and the route leading from stair-1 to final exit has passed through unprotected passageway/corridor.                 |

## ১১. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor, godown Large storage area is available in 1st floor of the factory building and directly connected with staircase |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

## ১১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for entry lobby of 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door in the stair access from the store                |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE. |

## ১২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor, godown Large storage area is available in 1st floor of the factory building and directly connected with staircase |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide entry lobby of 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door in the stair access from the store   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৩-০৯-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Large fabric store is available in 2nd floor ( south side ) of the factory building and directly connected with staircase without any fire separation. Also the storages on 3rd floor are not separated with fire rated construction and opening protective from adjacent production areas. Location: 2nd and 3rd floor. |

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Finishing area, 4th floor Unprotected 2 nos. boiler ( water capacity 90 kg and 50 kg ) was adjacent with finishing and inspection section. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to production area. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE.                 |

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Finishing area, 4th floor Unprotected 2 nos. boiler ( water capacity 90 kg and 50 kg ) was adjacent with finishing and inspection section. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to production area.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৩-০৯-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : 2 nos. boilers have been found without fire rated construction and opening protective which adjacent production area and stair-1 enclosure. Location: Finishing area, 4th floor. |

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 3rd, 4th and 5th floor Aisle marking with arrow guiding & exit signage is not provided properly at 3rd, 4th and 5th floor operational area as well as exit doors. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধ্যাধিকার             | প্রযোজ্য নথি   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | –  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলগাল  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Aisle marking with arrow guiding are found on 3rd, 4th and 5th floor, however some of them are faded. Aisle marking with arrow guiding are not found on 2nd floor. Illuminated exit sign are not found at both exits of 2nd floor and exit-2 of 4th floor. In other floors (3rd, 4th and 5th floor), exit signs are found at both exits but some of those are not operational. Directional signs are not found where required. Exit doors are found without any designation. |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 5th floor, Operational area Insufficient Emergency lighting was provided at 5th floor. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৬. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : Emergency lighting are found inadequate at 4th and 5th floor during the visit.   |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Stair-2 Emergency lighting was not provided at stair-2 ( south side ) |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.                  |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : Emergency lighting has been provided at stair-2 but considering the whole premises, emergency lighting found inadequate during the visit. |

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- 4th floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৮. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants ) |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of centralized automatic fire detection and alarm system for submitting at DIFE.        |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- 4th floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৯. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৩-০৯-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet. Only stand alone detectors and manual fire alarm call point have been found during the visit. |

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 4th floor Insufficient number of stand alone type smoke detectors were provided in the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৪-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet. Only stand alone detectors and manual fire alarm call point have been found during the visit. |

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | The factory has not provision of periodic checking of alarm call point, alarm & detection system. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.              |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | পর্যোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Documents regarding periodic checking of alarm call point, alarm and detection system are not found during the visit. |

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অধাধিকার               | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir for submitting at DIFE. |

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অধাধিকার               | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৩-০৯-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to install dedicated fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are connected with existing hose pipes. |

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 3rd, 4th and 5th floor The factory has 1no. hose pipe for fire fighting system in each floor. However hose pipe was not operational. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৪. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide sufficient number of operational hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৩-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকিতির<br>অবস্থা   | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Standard standpipe and hose system has not been installed yet. Only 25mm and 40mm diameter hose pipes have been found during the visit. |

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There was no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it was functional or not. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.              |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অঞ্চাকিকার             | ধর্মাজ্য লব   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অঞ্চাকিতির<br>অবস্থা   | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Documents regarding periodic checking of hose performance are not found during the visit. |

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Roof Factory has (1000*2) 2,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir for submitting at DIFE. |

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Roof Factory has (1000*2) 2,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৩-০৯-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Standard standpipe and hose system with dedicated water reservoir has not been installed yet. Factory has (1000*2) 2,000 liter overhead water tanks which is connected to existing fire hoses for firefighting, but not sufficient. |

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 4th floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit-2 location. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.                              |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধাধিকার               | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : Additional fire fighting equipment like sand & water buckets have not been provided at both of the exit location. Location: 2nd to 5th floor. |

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 3rd floor Electrical board was installed on combustible material ( wood ). |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৯.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধাধিকার               | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ) : Wooden electrical board is found in the factory which is not as per standard. Location: 3rd, 4th and 5th floor.                             |

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Back-up power supply not provided for the alarm system |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Power backup supply should be provided for fire alarm system.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অংগগতির<br>অবস্থা      | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet. So backup power is not available. |

### ৩১. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-Generator Room, roof top Visual alarm system was not available at generator room. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Visual alarm should be placed at the generator room.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অংগগতির<br>অবস্থা      | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Visual alarm system is not available at generator room as centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet. |

### ৩২. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Grocery shops located at ground floor, automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ৩২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Single fire safety management system has not been implemented yet.                     |

### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 4th floor The factory has 2nos. Boiler ( Capacity-90 kg and 50 kg ), however boiler license was not available. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Obtain the boiler license from the proper issuing authority.                           |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৪-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 ( CVV-1 ): Boiler license is not available in the factory during the visit. |

### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Factory has not boiler operator license. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.                         |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অঞ্চাকার               | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৪-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020 (CVV-1): Boiler operator license is not available in the factory during the visit. |