



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | কৃষ্ণচূড়া ক্যাপল লিমিটেড |
| ঠিকানা | 359-360, Siddhirganj, Adamjee road, Narayanganj-1400 |
| কারখালার কোড | NRY149 |
| কালার কোড | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|-------------------------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| গতিবিধি প্রক্রিয়া | High Over stress has been found in corner, edge and central column. |
| কাপ | |
| আইডিম | |
| কাউন্সিল | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|----------------|--|
| কার্যক্রম | Live load should be reduced to 20 Psf from all floors. Area of overstress should not be used as storage. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | প্রণালী নথি |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | ০১-০১-১৯৭০ |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | চৰক ইয়ালি |
| অবস্থা | |
| মতব্য | On-02-12-2020 -- Found heavy storage .in 2nd,4th & 5th floor. |

| ১.২. কার্যক্রম | |
|----------------|---|
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | - |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | - |
| অবস্থা | চৰক ইয়ালি |
| মতব্য | On-02-12-2020- The factory authorities have not taken any action so far for remediation work. |

| ১.৩. কার্যক্রম | |
|----------------|---|
| কার্যক্রম | Verify in-situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | - |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | - |
| অবস্থা | চৰক ইয়ালি |
| মতব্য | |

| ১.৪. কার্যক্রম | |
|----------------|---|
| কার্যক্রম | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope at chapter -6. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | - |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | - |
| অবস্থা | চৰক ইয়ালি |
| মতব্য | |

| ১.৫. কার্যক্রম | |
|----------------|--|
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor Capacity and column capacity. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | ০৪-০৬-২০২২ |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | - |
| অবস্থা | চৰক ইয়ালি |
| মতব্য | |

| ১.৬. কার্যক্রম | |
|----------------|--|
| কার্যক্রম | Detail Engineering Assessment to be completed. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | - |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | - |
| অবস্থা | চৰক ইয়ালি |
| মতব্য | |

| ১.৭. কার্যক্রম | |
|----------------|----------------------------------|
| কার্যক্রম | Continue to implement load plan. |
| স্থানিকেন | |
| তথ্যসূত্র | |
| কানাখানাৰ | |
| কার্যক্রম | |
| অধ্যাপিকান | |
| চৰকাৰ | - |
| সমসীক্ষা | - |
| সংস্থাপিত | ০৩-০৬-২০২৩ |
| সমসীক্ষা | - |
| অধ্যাপিক | - |
| অবস্থা | চৰক ইয়ালি |
| মতব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Water ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping. Source of water was rainfall and leakage of pipe. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Leakage of pipes should be fixed and proper slope should be maintained on roof top. Also for serviceability and durability water proofing material should be applied on roof top. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৩-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On-02-12-2020- There are not any proper drainage systems for rain water on the rooftop. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Design documents such as structural drawing, floor load plan, are not available. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure as part of DEA. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On-02-12-2020- -No design & drawing has been found during inspection. |