



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | এমএস ডাইং প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং লিঃ |
| ঠিকানা | Plot B 237-252, B 260-273, BSCIC estate Industrial, Enayetnagar, Futullah, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NR157 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): LED lights which have protective covers are provided in storage areas. But, wiring for lighting is not protected in conduits at 5th floor level store. 17-01-2021 (CVV-3): LED lights which have protective covers are provided in storage areas. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Management of combustibles in storage area |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct need to be at least 2.9 m and when used as a storage facility there needs to have a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Combustible are kept with good house keeping in all storage areas except 1st floor knitting section. 17-01-2021 (CVV-3): Combustible are kept with good house keeping in all storage areas except 1st floor knitting section. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Type of exit doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un- lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): All exits of all floors are provided with outward side swinging and one motion unlockable egress doors which can be opened easily in the direction of travel. 17-01-2021 (CVV-3): All exits of all floors are provided with outward side swinging and one motion unlockable egress doors which can be opened easily in the direction of travel. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Handrail on both sides of stairways |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): There are 5 nos stairs from ground floor to roof level. Handrails are provided on both sides of each stairway. 17-01-2021 (CVV-3): There are 5 nos stairs from ground floor to roof level. Handrails are provided on both sides of each stairway. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Installation of BBT lines is ongoing in each floor. Epoxy foam is used to cover floor penetrations which is not fire rated. In DB of each floor penetrations are also observed. In stair-3 of unit-1 penetration for BBT line is also observed at 1st floor level. Non-rated opening is found in walls of chemical store located at ground floor level. Thus chemical store is not separated from the dying section. All other penetrations and openings in rated walls and slab are sealed. 17-01-2021 (CVV-3): Installation of BBT lines is ongoing in each floor. Epoxy foam is used to cover floor penetrations which is not fire rated. In DB of each floor penetrations are also observed. In stair-3 of unit-1 penetration for BBT line is also observed at 1st floor level. Non-rated opening is found in walls of chemical store located at ground floor level. Thus chemical store is not separated from the dying section. All other penetrations and openings in rated walls and slab are sealed. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ | Visibility and uniformity of exit signs |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Exit signs with backup power are installed in each exit of all floors. A few exit sign has less illumination level of 50 lux which are subjected to maintenance. A few directional sign is also missing in different floors. 17-01-2021 (CVV-3): All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit are signposted. The signs are clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Installation of fire alarm system and call point |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to install manually operated electrical fire alarm system with single or multiple call boxes as well as automatic fire alarm system for centralized automatic fire detection and alarm system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Installation of fire alarm system and call point is on-going. All the exits of building are provided with call point and sounder of both conventional and centralized system. But, NAC fault is still showing in control panel. In generator, substation and boiler room visible appliances for centralized alarm system is not installed yet. 17-01-2021 (CVV-3): Installation of fire alarm system and call point is on-going. All the exits of building are provided with call point and sounder of both conventional and centralized system. But, NAC fault is still showing in control panel. In generator, substation and boiler room visible appliances for centralized alarm system is not installed yet. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Communication system of all floors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Public address system needs to have communicated to all floors as well as facilities to receive messages from all floors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Public address system is installed in command station located at mezzanine-2 floor from which messages can be communicated to all sections and floors of the building. 17-01-2021 (CVV-3): Public address system is installed in command station located at mezzanine-2 floor from which messages can be communicated to all sections and floors of the building. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of fire department pre-plan |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have a proper pre-plan for fire department. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Fire department pre-plan is not prepared yet. 17-01-2021 (CVV-3): Factory is developing a proper pre-plan for fire department. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of final exit routes |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Final exit route-2 (Stair-2 route) of building-3 and final exit route-3 (Stair-3 route) of building-2 need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from others factories working floor at ground floor also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Final exit route-3 (stair-3 discharge from unit-1) and final exit route-5 (stair-5 discharge from unit-3) is not fire separated from adjacent production area as there are non-rated opening. Final exit route-1, final exit route-2 and final exit route-4 is fire separated. 17-01-2021 (CVV-3): Final exit route-3 (stair-3 discharge from unit-1) and final exit route-5 (stair-5 discharge from unit-3) is not fire separated from adjacent production area as there are non-rated opening. Final exit route-1, final exit route-2 and final exit route-4 is fire separated. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of storage area |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): All storage area of all floors are separated by 2 hour fire rated construction and at least 1.5 hour rated doors except two. In 5th floor, storage area is open to cutting section in unit-1. There are non-rated opening in wall between store of unit-2 and mosque at 5th floor level. 17-01-2021 (CVV-3): All storage area of all floors are separated by 2 hour fire rated construction and at least 1.5 hour rated doors. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Generator and sub-station room need to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated opening having direct access from outside. Boiler and chemical room is needed to have a 4 hour fire resistance construction. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Generator and substation room are shifted to new utility building which is way apart of this building (Unit-1, 2 and 3). Boiler room is not separated from adjacent dying section located at unit-1 in ground floor as fire rated opening protective are not provided in partition wall in between boiler room and dying section. Chemical store in not separated from adjacent dying section located at unit-1 in ground floor as fire rated opening protective are not provided. 17-01-2021 (CVV-3): Generator and substation room are shifted to new utility building which is way apart of this building (Unit-1, 2 and 3). Boiler room is not separated from adjacent dying section located at unit-1 in ground floor as fire rated opening protective are not provided in partition wall in between boiler room and dying section. Chemical store in not separated from adjacent dying section located at unit-1 in ground floor as fire rated opening protective are not provided. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire and smoke protection of stairways |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | All the exits connecting to the all staircases need to be protected with 4 hours fire rated enclosures and 2 hour rated doors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Fire rated walls and fire rated doors are provided in all five stairways of unit-1,2 and 3 except a few areas. Command station located in lobby connecting stair-1 (unit-1) and stair-2 (unit-2) at mezzanine-2 level. In each floor level of stair-5, one non-rated window of unit-2 and one non-rated window of unit-3 are found within 10 ft distance. 17-01-2021 (CVV-3): Fire rated walls and fire rated doors are provided in all five stairways of unit-1,2 and 3 except a few areas. Command station located in lobby connecting stair-1 (unit-1) and stair-2 (unit-2) at mezzanine-2 level. In each floor level of stair-5, one non-rated window of unit-2 and one non-rated window of unit-3 are found within 10 ft distance. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ | Protection of vertical shaft (including lift core) |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory need to install fire lift with backup power including having 1 hour fire rated & auto closing fire door in 2 hours fire rated lift core with backup power & having minimum capacity of 545 kgs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): There are 2 lifts installed in unit-1 and unit-2. But, fire lifts are not installed. The lobby of both lift is protected as fire doors are installed with production area and mosque. 17-01-2021 (CVV-3): There are 2 lifts installed in unit-1 and unit-2. But, fire lifts are not installed. The lobby of both lift is protected as fire doors are installed with production area and mosque. |

১৫. পর্ববেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of centralized fire detection system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Smoke detector, heat detector and multi-detectors are installed through-out all floors of 3 units in this building. Installation process is on-going. Some of the detectors are wrongly place at the bottom of the beam. A few panels are not provided with any kind of detectors. Number of heat detectors placed in dying section which has height of 26'-9" are not sufficient. 17-01-2021 (CVV-3): Smoke detector, heat detector and multi-detectors are installed through-out all floors of 3 units in this building. Installation process is on-going. Some of the detectors are wrongly place at the bottom of the beam. A few panels are not provided with any kind of detectors. Number of heat detectors placed in dying section which has height of 26'-9" are not sufficient. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of control panel for automatic detection and alarm system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises to detect fire alarm from any floor of the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Installation of control panel with backup power for centralized automatic fire detection and alarm system is on-going. Three numbers of control panel with four nos loop are installed and interfaced. But still there are high number of faults in the control panel. 17-01-2021 (CVV-3): Installation of control panel with backup power for centralized automatic fire detection and alarm system is on-going. Three numbers of control panel with four nos loop are installed and interfaced. But still there are high number of faults in the control panel. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of standpipe system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install proper standpipe system having at least 100 mm diameter of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) needs to be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to first aid fire-fighting appliances in existing high rise buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be provided. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Installation of stand-pipe system is on-going. Class-I (2.5 in) connection is not provided in any of five staircases. 02, 03 & 01 numbers of class II hosepipe systems are provided in each floor of unit-1, unit-2 and unit-3 respectively of the building. 17-01-2021 (CVV-3): Installation of stand-pipe system is on-going. Class-I (2.5 in) connection is not provided in any of five staircases. 02, 03 & 01 numbers of class II hosepipe systems are provided in each floor of unit-1, unit-2 and unit-3 respectively of the building. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequate number of hoses |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to install separate standpipes in each exit stairway with minimum 38 mm diameter of hose with variable nozzle. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Installation of stand-pipe system is on-going. 02, 03 & 01 numbers of class II hosepipe systems with variable nozzles are provided in each floor of unit-1, unit-2 and unit-3 respectively of the building. But, these connections are not functional yet. 17-01-2021 (CVV-3): Installation of stand-pipe system is on-going. 02, 03 & 01 numbers of class II hosepipe systems with variable nozzles are provided in each floor of unit-1, unit-2 and unit-3 respectively of the building. But, these connections are not functional yet. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ | Maximum throw of hose pressure at highest point |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হইলি |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): At occupied roof level class-I connection is not provided yet. Fire pump installation is also on-going so the hose pressure at highest point is not ensured yet. Installed old system has a gravitational pressure from over head water tank which is not as per standard. 17-01-2021 (CVV-3): Installation of standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building is in progress. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of Siamese connection for fire department |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Two nos. of siamese connection are installed. But, standpipe system installation work is on-going. 17-01-2021 (CVV-3): Factory has completed installation of Siamese connection for the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Fire pump installation work is on-going. One electric pump, one diesel pump and one jockey pump are installed but these are not connected with control panel. 17-01-2021 (CVV-3): Fire pump installation work is on-going. One electric pump, one diesel pump and one jockey pump are installed but these are not connected with control panel. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire command station facilities with communication to all floors |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 04-07-2019 (CVV-1): Audit was cancelled as factory authority denied the audit as per ACCORD CAP. 27-08-2020 (CVV-2): Factory has established fire command station on the entrance lobby located at mezzanine-2 level. Fire safety officer was also present during the visit. Communication via PA system to all floors are also established. 17-01-2021 (CVV-3): Factory has established fire command station on the entrance lobby located at mezzanine-2 level. Fire safety officer was also present during the visit. Communication via PA system to all floors are also established. |