



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	সাইলেন্ট এ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	217/1, Beribadh,
কারখালার কোড	DHK538
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ Horn Gap not properly aligned or not provided □ Silica gel is in poor condition
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Provide adequate separation between switchgears/switch room/control panel and the Transformer room □ Replace silica gel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Transformer room is segregated from the rest of the occupancy. 2. Horn gap is found to be properly aligned. 3. Silica gel is replaced with a new one for the transformer breather oil cup.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transformer room walls less than 4hr fire resistance</li> <li>Door having fire resistance rating less than 2hr</li> <li>No separating wall between Switchgears and Transformer</li> <li>Horn Gap not properly aligned or not provided</li> <li>Silica gel is in poor condition</li> </ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room.</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Transformer room is segregated from the rest of the occupancy. 2. Horn gap is found to be properly aligned. 3. Silica gel is replaced with a new one for the transformer breather oil cup.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door</li> <li>Combustible / junk materials inside generator room</li> <li>One point frame earthing of generator instead of two</li> </ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Generator room is segregated from the rest of the occupancy. 2. Combustible materials observed inside the generator room. 3. Generator body frame has two separate and distinct earth points.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door</li> <li>Combustible / junk materials inside generator room</li> <li>One point frame earthing of generator instead of two</li> </ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Generator room is segregated from the rest of the occupancy. 2. Combustible materials observed inside the generator room. 3. Generator body frame has two separate and distinct earth points.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door</li> <li>Combustible / junk materials inside generator room</li> <li>One point frame earthing of generator instead of two</li> </ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove Combustible/junk materials from generator room.</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Generator room is segregated from the rest of the occupancy. 2. Combustible materials observed inside the generator room. 3. Generator body frame has two separate and distinct earth points.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access to substation not easy <input type="checkbox"/> Separating wall not extended up to the ceiling <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide easy access to the substation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Substation room is found to be accessible. 2. Wall in the substation room is extended upto the sealing 3. No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration at required locatuation. 4. Ventilation of the substation room is found to be adequate.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access to substation not easy <input type="checkbox"/> Separating wall not extended up to the ceiling <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Substation room is found to be accessible. 2. Wall in the substation room is extended upto the sealing 3. No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration at required locatuation. 4. Ventilation of the substation room is found to be adequate.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access to substation not easy <input type="checkbox"/> Separating wall not extended up to the ceiling <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure accessibility and ventilation to substation <input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. Substation room is found to be accessible. 2. Wall in the substation room is extended upto the sealing 3. No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration at required locatuation. 4. Ventilation of the substation room is found to be adequate.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock Access obstructed/barred
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock <input type="checkbox"/> Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): 1. No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration at some required places. 2. No obstruction observed for accessing the distribution boards and MCCB/MCB box.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide service ducts or insulated conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্গগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): Electrical cables are concealed and run through insulated conduits.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্গগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02-03-2021 (CCV-1): Lightning protection system is installed on the roof of the factory.