

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জিবান টেক্স
ঠিকানা	Plot#B 313-316, BSCIC I/A, Shasangaon, Enayetnagor, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY298
কালার কোড	

ন্যায়নের ধরণ	i: अंशि भूना। अन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	inimum and Total width of marked aisles	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient number $\&\ v$ floors.	width (0.9m) of marked aisles at all
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): At 2nd and 3rd floor aisles could not be verified as aisles marks a 27-10-2020 (CVV-02): Minimum and total as aisles marks are found missing at severa 2021 (CVV-03): Minimum and total width of marks are found missing at several places a	I width of aisles could not be verified I places at 2nd and 3rd floor. 12-08- of aisles could not be verified as aisles

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগার	

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Record of fire drill is not found during the visit. 27-10-2020 (CVV-02): Factory is not conducted the fire drill yet and no action has been taken yet. 12-08-2021 (CVV-03): Factory is not conducted the fire drill yet and no action has been taken yet.

			_
(0)	প্রব		M.CI
$\sim$ .		11	~ I

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সপারিশের	Special Specia
ভূখ্যসূত্র <u> </u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	<u>्रिक २ ताथ ।                                  </u>
प्राह्मजा	22-09-2019 (CVV-01): Testing and maintenance records are not available for fire
	fighting equipment in the factory during the visit. 27–10–2020 (CVV–02): Testing
	of fire–fighting equipment's are not conducted by the factory. Documents of fire–
	fighting equipment's testing are not found during visit. 12–08–2021 (CVV–03):
	Testing of fire-fighting equipment's are not conducted by the factory. Documents
	of fire– fighting equipment's testing are not found during visit.

# পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্রণ Visibility and uniformity of exit signs ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

ঃ.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): At 2nd floor, sign postings for means of exit or exit access are not found in main stair at any floor. 27-10-2020 (CVV-02): Exit signs are missing in several location. 12-08-2021 (CVV-03): Exit signs are missing in several location.

# প্রিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of প্রবেষ্ট্রণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
মংশোধিত মুময়সীমা	02-02-2290
শগ্রগতির শবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
<b>মন্ত</b> ব্য	22-09-2019 (CVV-01): At ground and 2nd floor, lights are found without protective cover. 27-10-2020 (CVV-02): Lights are found without protective cover at ground and 2nd floor. 12-08-2021 (CVV-03): Lights are found without protective cover at ground and 2nd floor.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ	
শাহ(७भ   ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to close all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	Exister
<u>অবস্থা</u>	जिन्हान
মন্তব্য	22–09–2019 (CVV–01): At ground and 1st floor of stair to production floor, penetrations are sealed by brick wall and fire rated doors are found in openings. At 2nd and 3rd floor of stair to production floor, penetrations are sealed by brick wall, but openings are found without fire door. 27–10–2020 (CVV–02): Penetrations are sealed by brick wall at all the floors connecting with staircase but fire doors are not installed yet to protect opening connecting with staircases at 2nd and 3rd floor. 12–08–2021 (CVV–03): Penetrations are sealed by brick wall at all the floors connecting with staircase but fire doors are not installed yet to protect opening connecting with staircases at 2nd and 3rd floor.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·
কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
<b>মন্ত</b> ব্য	22–09–2019 (CVV–01): At storage area of ground and 2nd floor, arrangement of combustibles are not found in proper manner. Clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack is not maintained. 27–10–2020 (CVV–02): Combustibles are not managed with good housekeeping in storage area at ground and 2nd floor. Clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack is not maintained. 12–08–2021 (CVV–03): Combustibles are not managed with good housekeeping in storage area at ground and 2nd floor. Clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack is not maintained.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape কাৰ্যক্ৰম with proper dimension. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$8-0B-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2019 (CVV-01): No such design drawing is found including machine layout & escape route during the visit. Factory has not taken any action yet. 27-10-2020 (CVV-02): No such design drawing is found including machine layout & escape মন্তব্য route during the visit. Factory has not taken any action yet. 12-08-2021 (CVV-03): No such design drawing is found including machine layout & escape route during the visit. Factory has not taken any action yet.

-	৯. প্রথ(বঞ্চণ	
	পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

1	
.১. কাৰ্বক্ৰু	Ţ
কাৰ্শক্ৰম	Factory Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	28-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): No such document of safety training from proper authority is found during the visit. 27-10-2020 (CVV-02):Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense is not conducted yet. 12-08-2021 (CVV-03): Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense is not conducted yet.

<u>১০. পথ(বঞ্চ</u>	০. প্রথবিষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Type of exit doors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

<u> গ্রাটাগরি</u>	
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্ <u>শ</u> ক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<b>মন্ত</b> ব্য	22-09-2019 (CVV-01): At 2nd and 3rd floor, exit doors are found collapsible, sliding and in-ward swing type with locking features. 27-10-2020 (CVV-02): Collapsible gates are found in exits. Fire rated swinging type doors are not installed yet at 2nd and 3rd floor. 12-08-2021 (CVV-03): Collapsible gates are found in exits. Fire rated swinging type doors are not installed yet at 2nd and 3rd floor.

0	10. 11/17	<i>P</i> 1
Г		
	পরিদর্শন  পর্ববেষ্ফণ	Handrail on both sides of stairways
	ক্যাপ আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

ে পর্যাবক্সন

১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): At 3rd floor to roof, both side hand rails are not found. 27-10-2020 (CVV-02): Both side handrails are provide in all stairs except 3rd floor to roof. 12-08-2021 (CVV-03): Both side handrails are provide in all stairs except 3rd floor to roof.

১২. পর্ববেষ্ফণ	
	1
া পাৰ্দশন   পূৰ্যবেষ্ক্ৰণ   Adequacy of illuminated emergency light in floors and e	escape routes
	'
का्ष्	
बार्षिम्	
ক্যাৰ্ভাগাৰ	

	Forton, products he installed with adamenta illuminated accompany lighting in
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্থক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	_
<u> সমর্মীমা</u>	
সংশোধিত	28-0P-5055
<u> </u>	
অগ্রগতির 	চলমান
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): At 2nd and 3rd floor, adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs are not found at required locations. 27-10-2020 (CVV-02): At 2nd and 3rd floor emergency lights are installed but adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs are not found. 12-08-2021 (CVV-03): At 2nd and 3rd floor emergency lights are installed but adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs are not found.

পৰিদৰ্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & প্ৰ্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

#### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 28-04-5055 সমশ্ৰসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2019 (CVV-01): Emergency backup power for critical fire safety system is not found during the visit. (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) 27-10-2020 (CVV-02): Emergency backup power for critical fire safety system is not found during the visit. (signage, মন্তব্য fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) 12-08-2021 (CVV-03): Emergency backup power for critical fire safety system is not found during the visit. (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)

### ১৪. পর্যবেষ্ণণ ্যাস্প<sup>্রা</sup> Availability of fire department pre-plan ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৪.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Fire department pre-plan needs to be developed. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড **म**भग्रमीभा সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2019 (CVV-01): Factory has not taken any action to prepare fire department pre-plan. 27-10-2020 (CVV-02): Fire department pre-plan is not মন্তবা available in the factory during the visit. 12-08-2021 (CVV-03): Fire department pre-plan is not available in the factory during the visit.

ে পর্ববেষ্ফ	र्भ
পরিদর্শন	
প্ৰব্ৰেষ্ণ্ <u>ৰ</u> ।	Minimum & Total width and height of exit door
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্	16.51
o ( . o . Y )	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to maintain minimum width of exit 0.9 m and height 2 m.
সুপারিশে	ৰ
ভখ্যসূত্ <u>র</u> ক্রমঞ্জাল	7
কার্থানা কার্বক্রম	치
	ৰ ৬ মাস
চুডান্ড	
সম্প্রসীম	
সংশোধি	
সমশ্রসীম অগ্রগতির	
অনুসাভ <u>হ</u>	사(건) [월 9
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): The width and height of all exits are found as per standard. 27-10-2020 (CVV-02): The width and height of all exits are found as per standard. 12-08-2021 (CVV-03): The width and height of all exits are found as per standard.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যত্র	৬.১. কার্বক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected with generator at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from others factories working floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুড়ান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	09-01-2029		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি		
মন্তব্য	22–09–2019 (CVV–01): Final exit route–1 (stair–1 route) is not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor and from generator room at ground floor to reach safe refuse area. Final exit route–2 (Stair–2 route) is not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor and from others factories working areas at ground to reach safe refuse area. 27–10–2020 (CVV–02): Final exit route–1 (stair–1 route) is not separated by fire rated opening from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor. Generator room at ground floor is adjacent to final evacuation route–1 without fire rated protection. Final exit route–2 (Stair–2 route) is not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor and from others factories working areas at ground to reach safe refuse area. 12–08–2021 (CVV–03): Final exit route–1 (stair–1 route) is not separated by fire rated opening from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor. Generator room at ground floor is adjacent to final evacuation route–1 without fire rated protection. Final exit route–2 (Stair–2 route) is not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor and from others factories working areas at ground to reach safe refuse area.		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours কাৰ্যক্ৰম rated opening or doors. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 22-09-2019 (CVV-01): At 2nd floor, storage areas are not fire separated from production area. 27–10–2020 (CVV–02): Storage area is not separated from production area at 2nd floor. Storage area is separated by fire rated door from exit মন্তব্য route at ground floor. 12-08-2021 (CVV-03): Storage area is not separated from production area at 2nd floor. Storage area is separated by fire rated door from exit route at ground floor.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাশ্ৰ	ο <del>λ</del>
কাৰ্শক্ৰম	Boiler: Boiler room need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening / door from the working floor (Finishing & Iron section) of 1st floor of the building Generator: Generator room need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening / door from stair-1 as well as from the final exit route-1 located at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ ঘাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o ⊚ − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<b>মন্ত</b> ব্য	22–09–2019 (CVV–01): At ground floor, generator room is not found fire separated from adjacent boiler room. Boiler room is removed from previous location and installed at ground floor now. Chemical room and sub–station room are not available. 27–10–2020 (CVV–02): Generator and boiler room is not separated by fire rated construction from adjacent final egress route. Boiler room is removed from previous location and installed at ground floor now. Chemical room and sub–station room are not available. 12–08–2021 (CVV–03): Generator and boiler room is not separated by fire rated construction from adjacent final egress route. Boiler room is removed from previous location and installed at ground floor now. Chemical room and sub–station room are not available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1& 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (1.5 hours rated enclosure and 1 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 @ - 0 % - 2 0 2 @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Both the exits connecting to the staircase-1& 2 are not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor. 27-10-2020 (CVV-02):Both the exits connecting to the staircase-1 & 2 are not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor. 12-08-2021 (CVV-03): Both the exits connecting to the staircase-1 & 2 are not fire separated from 2nd and 3rd floor level entrance of production floor.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Protection and arrangement of vertical shaft (including lift core)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs protect the lift with 2 hours rated enclosure & 1hour rated auto কাৰ্যক্ৰম closing fire door. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 22-09-2019 (CVV-01): At both stairs, vertical shafts are found sealed with brick wall. 27-10-2020 (CVV-02):At both stairs, vertical shafts are found sealed with মন্তব্য brick wall. 12-08-2021 (CVV-03): At both stairs, vertical shafts are found sealed with brick wall.

পিরিদর্শ   পর্ববেঙ্	ন প্ৰ Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ্	
আইটে	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>'</u>
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection $\&$ alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
<u>ত্রখ্যসূত্র</u>	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	0@-0%-202@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Centralized fire detection and alarm system is not installed yet. 27-10-2020 (CVV-02): Centralized fire detection and alarm system is not installed yet. 12-08-2021 (CVV-03): Centralized fire detection and alarm system is not installed yet.

২১ পর্যবেষ্করণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The factory shall be equipped with manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system. Manually operated electrical alarm system shall be installed in a building with single or multiple call boxes located on each floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	0.00-0.7-5.05.00
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Factory has installed non-standard manually operated electrical fire alarm system with call box at few location of 2nd and 3rd floors only. 27-10-2020 (CVV-02): Automatic fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. Factory has installed non-standard manually operated electrical fire alarm system with call box. 12-08-2021 (CVV-03): Automatic fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. Factory has installed non-standard manually operated electrical fire alarm system with call box.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	09-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Control panel for automatic fire detection and alarm system is not installed yet. 27-10-2020 (CVV-02): Control panel for automatic fire detection and alarm system is not installed yet. 12-08-2021 (CVV-03): Control panel for automatic fire detection and alarm system is not installed yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্ম
কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 75 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	II .
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	0 9 - 0 \$ - 2 0 2 9
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	22–09–2019 (CVV–01): Standpipe system is not found as per standard. Only 25 mm dia plastic hose reels and 38 mm dia hose pipe are available but they are non–functional and not installed at required places. 27–10–2020 (CVV–02): Standpipe and hose systems are not installed yet throughout the factory as per standard. Only 25 mm dia plastic hose pipes are found connecting with overhead tank which are not as per standard. 12–08–2021 (CVV–03): Standpipe and hose systems are not installed yet throughout the factory as per standard. Only 25 mm dia plastic hose pipes are found connecting with overhead tank which are not as per standard.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ্	
আহটেন ক্যাইনের	
ক্যালানার	

কাৰ্শক্ৰম	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	o 9 - o \$ - 2 o 2 9
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুরু হুর্ননি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Maximum hose pressure of throwing water at most remote point could not be verified due to non-functional system. 27-10-2020 (CVV-02): Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. 12-08-2021 (CVV-03): Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

# ২৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

	-
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0.00-0.3-5.05.00
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Siamese connection is not installed yet. 27-10-2020 (CVV-02): Siamese connection is not installed yet. 12-08-2021 (CVV-03): Siamese connection is not installed yet.

২৭ <b>. পর্যবেক্ষ</b> ণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Availabilit	y of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power	
ক্যাপ আইটেম ক্যানগুরি		
[4)[6][4]		

৭.১. কাৰ্যত্ৰ	, <del>o</del> d
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	09-01-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed in factory premises. 27-10-2020 (CVV-02): Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed in factory premises. 12-08-2021 (CVV-03): Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed in factory premises.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

कार्यकरा	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to
কাৰ্যক্ৰম	feed fire-fighting equipment and at least 1900 ´ 75 = 142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	00-01-2020
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	22-09-2019 (CVV-01): Dedicated water storage tank is not found with sufficient storage capacity. One nos. overhead plastic type water tanks is found for fire purpose (Capacity 2000ltr.). 27-10-2020 (CVV-02): Dedicated water storage tank is not found with sufficient storage capacity. One nos. overhead plastic type water tanks is found for fire purpose (Capacity 2000 ltr.). 12-08-2021 (CVV-03): Dedicated water storage tank is not found with sufficient storage capacity. One nos. overhead plastic type water tanks is found for fire purpose (Capacity 2000 ltr.).