



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	গেমার্স পুরাতন গৌতাবা ক্যাশল
ঠিকানা	Thokeyer Par, New Shayebgonj, Kotoali, Rangpur
কারখালার কোড	RNG001
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Floor exit doors at egress route Floor exit doors were provided with steel sliding type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	05-08-2021:They have not replaced any existing door yet.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Floor exit doors at egress route Floor exit doors were provided with steel sliding type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	05-08-2021:They have not removed any locking devices from door.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Ground Floor Aisle marking with arrow guiding & directional changing signs were not provided on all evacuation pathways of the production floor and exit signage was not provided at ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	05-08-2021:No Aisles mark found during visit.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১৯-২০১৬
সংশ্লাভিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	05-08-2021:They have not assign any consultancy firm for any design.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৪-২০১৭
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	05-08-2021:They have not installed automatic detection system .

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no periodic checking of alarm call point & alarm system & detection system was not available in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	05-08-2021: No such document found.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	05-08-2021: They have not assign any consultancy firm for any design.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৪-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	05-08-2021: No dedicated fire pump installed yet.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor Diameter of standpipe was fulfilled however the diameter of hose pipe was 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	05-08-2021: No hose pipe found during visit.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor The performance of hose (water pressure) was not performed because there was no water reservoir available at the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৪-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছিল
মন্তব্য	05-08-2021: Could not check hose pipe pressure as they have no hose pipe.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no underground & overhead reservoir available at the factory building. Reservoir was on under construction.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছিল
মন্তব্য	05-08-2021: They have not assign any consultancy firm for any design.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no underground & overhead reservoir available at the factory building. Reservoir was on under construction.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৪-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	05-08-2021: No dedicated storage tank found.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire drill was conducted but record was not maintained properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	05-08-2021: No such document found.