

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইমপ্রেস নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইলস্ লিঃ
ঠিকানা	Gorai, Mirzapur, Tangail
কারখানার কোড	TNG001
কালার কোড	

	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
r than the required si ench	ze    Combustible materials inside
aterials from generato	or room. Provide cable trench with
gh space for maintena	it floor 05.08.2021 cvv-2: A.) The ance work and also have proper in the generator room. C.) Used ring technique.
	ssion not given to vis

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন | Access to substation not easy | Electric cables do not pass through service shaft or পর্যবেষ্ণণ insulated conduits | Combustible material present in the room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	☐ Provide easy access to the substation	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত	02-02-2290	
সময়সীমা		
অগ্রগতির	সংশোধিত	
অবস্থা		
	09–03–2021 cvv–1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv–2: A. ) Substation room has good access having a fire door in front B. ) Cables went	
	through service shaft in the undergound. C. ) No combustible materials found in	
	the substation room.	

৩. পর্যবেষ্ণ	ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Access obstructed/barred Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কা	্র ক্রম

৩.১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Encase live machine and/or equipment parts	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্র্যোগ্য ন্য	
সমশ্রসীমা সংশোধিত	07-07-7940	
সময়সামা অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<u>ম</u> ন্তব্য	09-03-2021 cvv-1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv-2: A.) MDB/MCB (Tap OFF) boxes have good access. B.) Live parts including BBT riser is encased properly.	

## ৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন			
কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থ্যনার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার	৬ মাস			
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা				
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	09-03-2021cvv-1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv-2: Electrical Cable use is very minimum as they have Bus bar trunking system so lightning and power BBT is well covered and safely insulated.			

পর্ববেষ্ফণ	
প্রিদর্শন ∐ ৷	Lightning protection system not available    Improper Earth electrodes    Air rmination network absent    No earthing/lighting pit is identified
<i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰম	
40   <b>√</b> √ 10	☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	<u>৬ মাস</u> _
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	09-03-2021 cvv-1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv-2: Lightning protection system is installed on the shed top as per ACCORD reviewed design. Earth electrode needs to be checked. Air terminal network is there as per drawing. Earthing pit is identified by numbering tag.