



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	জাকারিয়া এয়াপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Main road, Ghaatail, Tangail
কারখালার কোড	TNG007
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineering shed has been found on the roof top without any approval or any structural drawing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of this shed. Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV2: 11-Nov-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV3: 08-Sep-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection. CVV 4: 21-Dec-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV2: 11-Nov-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV3: 08-Sep-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection. CVV 4: 21-Dec-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inconsistencies found between structural documents and as constructed arrangement of the factory. Both Corner & Edge columns are mentioned (12□x10□) size in drawing, actually found. 12□x18□
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer has to survey this factory. Prepare full set of as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV2: 11-Nov-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV3: 08-Sep-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection CVV 4: 21-Dec-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval plan, floor load plan, machine layout plan are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare floor load plan showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Factory management should take approval from the proper authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No Load plan and load marking has been found during inspection. CVV2: 11-Nov-2019 No load plan has been prepared. Also, overload has been observed at 2nd floor office room. CVV3: 08-Sep-2020 No Load plan and load marking has been found during inspection. Also, overloading has been observed in most of the floor. CVV 4: 21-Dec-2020 No Load plan and load marking has been found during inspection. overloading are not found on the floor.