



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ভামান্না এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	52/B, Nasirabad I/A, Baizid, Chattogram
কারখানার কোড	CHT176
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route The exit doors in the egress route are collapsible security type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Collapsible and sliding type non-rated steel doors are found in both of the exits at 1st floor. 15-03-2020 (CVV-2): Collapsible and sliding type non-rated steel doors have not been replaced yet by side hinged outward swinging type doors from both the exits located at 1st floor. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Still found collapsible gate & non rated steel door.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route The egress route exit doors are collapsible security type doors and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Collapsible and sliding type non-rated steel doors with locking features are found in both of the exits at 1st floor. 15-03-2020 (CVV-2): Locking features have not been removed yet from collapsible and sliding type non-rated steel doors, which are located at both the exits of 1st floor. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Didnt remove locking device from all exit door.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Handrails are available on both sides of the staircases but the height is found 0.8m which is inadequate. 15-03-2020 (CVV-2): Handrails have been installed on both sides of the staircases but the height is found only 0.8m, which is inadequate. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Handrails height size is 0.8m which is lower than standard.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floor Collapsible security type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. ( Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. ( Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 ( CVV-1 ) : Collapsible non-rated steel doors are found with both of the exit stair at all floors. 15-03-2020 ( CVV-2 ) : Collapsible non-rated steel doors have not been replaced by fire rated doors from both of the exit stair at all floors. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Still found collapsible gate & non rated steel door.

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Stair-02 Stair-2 is finished at ground floor and finally discharge outside via an unprotected corridor, which need to provide fire separated corridor ground floor production process.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs. fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Design and drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout approved from DIFE is not available in the factory. 15-03-2020 (CVV-2): Design and drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has not been submitted to DIFE for approval yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Design drawing not submitted in dife.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Stair-02 Stair-2 is finished at ground floor and finally discharge outside via an unprotected corridor, which need to provide fire separated corridor ground floor production process.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs. fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): The corridor is found adjacent to other factory production area named AL BARAKA Accessories, which is not fire separated by fire rated construction. 15-03-2020 (CVV-2): The Discharge from stair-02 meets a corridor before reaching area of refuge. This corridor is adjacent to other factory production area named M/s Sufi Dyeing and Accessories Industries at ground floor, which is not fire separated by fire rated construction and opening protective. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: They are not taking any action regarding this cap.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at generator room, which is located adjacent to final exit.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located adjacent to final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Design and drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout approved from DIFE is not available in the factory. 15-03-2020 (CVV-2): Design and drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has not been submitted to DIFE for approval yet. 21.10.2020: Same as before. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Design drawing not submitted in dife.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at generator room , which is located adjacent to final exit.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located adjacent to final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Generator room is found adjacent to final evacuation route, which is not separated by fire rated construction and opening protective at ground floor. 15-03-2020 (CVV-2): Generator room has been found adjacent to final evacuation route without fire rated construction and opening protective at ground floor. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Generator room found open at ground floor near to final evacuation route.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor 01 no of boiler ( water capacity 28 kg ) is located at 1st floor adjacent with finishing section without fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room which is located at the adjacent to finishing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 ( CVV-1 ): Design and drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout approved from DIFE is not available in the factory. 15-03-2020 ( CVV-2 ): Design and drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has not been submitted to DIFE for approval yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Design drawing not submitted in dife.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor 01 no of boiler ( water capacity 28 kg ) is located at 1st floor adjacent with finishing section without fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which is located at the adjacent to finishing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 ( CVV-1 ) : Boiler room is found adjacent to iron/finishing section as well as office area which is not separated by fire rated construction and opening protective on 1st floor. 15-03-2020 ( CVV-2 ) : Boiler room has not been separated with fire rated construction and opening protective from adjacent iron/finishing section and office area at 1st floor. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Boiler room hasnt been fire separated from finishing section.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor Aisle mark & exit signage is not provided at 1st floor operational area as well as exit doors.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Faded aisles marking and arrow guiding are found on 1st floor. Exit signs are provided in both of the exits without any illumination. Illuminated directional exit signs are not available. 15-03-2020 (CVV-2): Aisles marking with arrow guiding has been found in 1st floor. But, a few aisles marking have been found faded during the visit. Exit signs have been found in both the exits but both of them are non-functional. Illuminated directional exit signs have not been provided yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Ailse marking & arrow marking has been faded away in some ailse. Exit sign isnt visible all time, some exit is ok.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Emergency lighting is not adequate to maintain the illumination level as per standard through evacuation pathway on 1st floor. 15-03-2020 (CVV-2): Inadequate number of emergency lights have been installed along the evacuation pathway at 1st floor. The illumination level in floors and exits are below required level as per standard. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Emergency light was found moderately in aisle and evacuation pathway.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Emergency light is not available in evacuation stairways. 15-03-2020 (CVV-2): Emergency light has not been provided yet in both of the evacuation stairways. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: No action taken regarding this cap.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system approved from DIFE is not available during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system has not been submitted to DIFE for approval yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: design drawing not submitted yet.

## ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system are not installed throughout the factory yet. 15-03-2020 (CVV-2): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet throughout the factory. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Not taking any action regarding this issue.

## ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor Only 01 manual activation points are installed at 1st floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system are not installed throughout the factory yet. 15-03-2020 (CVV-2): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet throughout the factory. The existing manual activation point is not as per standard. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: manual call point is missing in the factory.

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor The factory has no provision to periodically checking manual fire alarm and call point system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system are not installed throughout the factory yet. So that, periodically checking manual fire alarm and call point system is not available. 15-03-2020 (CVV-2): The record regarding periodical checking of manual fire alarm and call point system has not been maintained yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: There is no record system in the factory for fire alarm call point.

## ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir approved from DIFE is not available in the factory during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir has not been submitted to DIFE for approval yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Design drawing not submitted in dife.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power is not available. Only a centrifugal pump is found to fill the overhead tank which is connected with hose pipe. 15-03-2020 (CVV-2): Dedicated fire pump with alternate backup power has not been installed yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Dedicated fire pump is missing in the factory.

## ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor The water throw of jet is around 3 ft. distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Maximum through of hose is found around 15 feet which is not as per standard. Pressure gauge is not available to check the required minimum pressure. 15-03-2020 (CVV-2): Maximum water throw of jet from hose has been tested and found not as per standard. As fire pump has not been installed yet so, required minimum pressure not obtained. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Maximum throw of jet is lower than standard.

## ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): No checking documents and records of standpipe and first aid hose pipe performance are found during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Standpipe and first aid hose pipe performance have not been checked periodically. Moreover, record regarding periodical checking of standpipe and first aid hose is also not available. 21.10.2020: Same as before



## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has only 2500 liter overhead water tank commonly used for fire & domestic purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir approved from DIFE is not available in the factory during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir has not yet submitted to DIFE for approval. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Design drawing is not submitted to dife.

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has only 2500 liter overhead water tank commonly used for fire & domestic purpose.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): 2,500 liter plastic over head water tank is found, which is used for domestic purpose and fire-fighting as well. Dedicated water storage tank is not found for fire fighting operation. 15-03-2020 (CVV-2): 2,500 liter over head plastic water tank has been found, which is used for both domestic and fire-fighting purpose. Dedicated water storage tank is not found for fire fighting operation. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: dedicated water storage is missing in the factory.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor The factory has implemented manual alarm system which has no back-up power.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system are not installed throughout the factory yet so that no backup power supply is available. 15-03-2020 (CVV-2): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed throughout the factory yet. And also no backup power supply is available for the existing. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: No power backup for manual alarm system.

## ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Centralized fire detection and alarm system with visual alarm is not installed yet at generator room. 15-03-2020 (CVV-2): Centralized fire detection and alarm system is not installed yet. And Visual alarm has not been installed at generator room. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Fire detection system isnt installed.

## ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory fire license has expired on 30 June, 2015.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license / permit from issuing authority with full covered area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Fire license is not found during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Fire license has been updated (Validity till 30 June, 2020) but area has not been included yet in fire license. 21.10.2020: Fire Licence has been updated. On 20.01.2021: Fire license is updated.

## ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ground floor occupied by S.K Accessories Ltd. 2nd to 4th floor occupied by Outfit Apparels Ltd. Single fire safety management not exist.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building is not implemented yet. 15-03-2020 (CVV-2): Single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building has not been implemented yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: No action taken regarding this.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor 01 no of boiler ( water capacity 28 kg ) is being used by the factory management which has no valid license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Boiler license is not found during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Boiler license has not been found during the visit. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Boiler license is not found during the visit.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has no boiler operator license to operate the boiler.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Boiler operator license is not found during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Boiler operator license has not been found during the visit. 21.10.2020: Same as before. Boiler license is not found during the visit. On 20.01.2021: Boiler operator license is not found during the visit.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not conduct any fire drill regularly basis.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	26-08-2019 (CVV-1): Factory does not conducted fire drill and no such document is available during the visit. 15-03-2020 (CVV-2): Factory has not been conducted any fire drill yet. 21.10.2020: Same as before. On 20.01.2021: Fire drill not conducted in the factory.