

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	টিসুন ফ্যাশন লি.
ঠিকানা	1142 North Agrabad, Mistripara, Chattogram
কারখানার কোড	CHT177
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ	

୬୲୕୬୳୷୶	Over stress have been found in corner and edge column.
পর্ববেষ্ণণ	over seless have been round in corner and eage column.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design loads and column stresses in the areas identified above.
নুপারিশের ছখ্যসূত্র	
চারখীনার চার্বক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	07-07-79 90
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাৰ
মন্তব্য	23.11.2020: Factory submitted design/drawing to DIFE at date: 04.04.2019. 22.02.2021: Design Drawing last submission date 9 April 2019 (Confirmation from Design Team). On 08.09.2021: No update found during inspection.

কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder
	strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non–critical columns.
মুপারিশের	
<u> ছখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
সম্মা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	চলমান
	23.11.2020: No core test report found during inspection. Factory submitted design/drawing
মন্তব্য	to DIFE. 22.02.2021: Design Drawing last submission date 9 April 2019. On 08.09.2021: No
"	update found during inspection.

৩. কাৰ্যক্ৰম	৩. কাৰ্যক্ৰম	
	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার		
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	23.11.2020: Existing load plan drawing found during inspection. But no load plan implemented observed during inspection. 22.02.2021: Design Drawing last submission date 9 April 2019. On 08.09.2021: No update found during inspection.	

২. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	posed rebar was observed at the roof top
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের	Trovide protective coulding to cover the exposed repair from corrosion.
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	2 1777
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড   সময়সীমা	_
সংশোধিত	02-02-2290
সমরসীমা	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23.11.2020: Exposed rebar removed from roof. 22.02.2021: Task completed On 08.09.2021: Exposed rebar removed from roof.

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন  Fu র্ববেষ্কণ av	ıll set of approval plan, structural drawing, soil test report and floor load plan are no
<u>ানেকণার গ</u> ন্যাপ	allable.
্যাইটেম <u> </u>	
<u>্যাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰ	T
<u>. २. मानक</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare full set of structural design drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
কাশক্রম  অগ্রাধিকার	9. ZUZI
<u>দুভান্ত</u>	ा अभि
সম্বসীমা সম্বসীমা	<del>-</del>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	23.11.2020: As build architectural, structural, existing load plan, core cutting and ferroscan layout drawing found during inspection. 22.02.2021: Design Drawing last submission date 9 April 2019. Submitted for approval. On 08.09.2021: No update found during inspection.