



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	টিপস্টোর ক্যাশল লি:
ঠিকানা	N/224, Nazma Ahmed Complex, Dewanhat, Chattogram
কারখালার কোড	CHT181
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>১৪-০৯-২০২২</b>
<b>১. পর্যবেক্ষণ</b>	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. – Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<b>১.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-৯৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. AT 04.02.2021: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. At 10.08.2021: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. 14-09-2022 : Electrical Single Line Diagram was not available but they submit to DIFE for approval."
<b>সংযুক্তিমূহ (১)</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>২. পর্যবেক্ষণ</b>
----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. -As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধিকারী অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-৯৯-২০১৭
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. AT 04.02.2021: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. At 10.08.2021: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. 14-09-2022 : As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but they submit to DIFE."
সংযুক্তসম্মত (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

৩. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation at 3rd Floor. -Substation was located in the 3rd floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Substation should be on lowest floor level, with easy access for maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-৯৯-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd,3rd and 4th floor. AT 04.02.2021: Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd,3rd and 4th floor. At 10.08.2021:Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd,3rd and 4th floor. 14-09-2022 : Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd to 5th floor."

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room -Unwanted materials were stored inside the Generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from transformer / Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-৯৯-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Unwanted materials found. AT 04.02.2021:Unwanted materials found. At 10.08.2021: Unwanted materials found. 14-09-2022 : Unwanted materials and water found in generator room."

সংযুক্তিমূল (২)



## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Change over switch, PFI at 3rd Floor, MDB at 2nd Floor, MDB at 4th Floor. - Rubber mats were not provided in front of all distribution board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালার কার্যক্রম	We have completed this issue
অণাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Rubbermat found in front of all DBs. AT 04.02.2021: Rubbermat found in front of all DBs. At 10.08.2021: Rubbermat found in front of all DBs. 14-09-2022 : Rubber mat not found in front of all DBs."

সংযুক্তিমূল্য (২)



## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation at 3rd Floor and Generator Room -Only a single Fire extinguisher was found but there was no smoke detector in substation and Generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: No substation found in building. Smoke ditector not found in generator room. AT 04.02.2021: No substation found in building. Smoke ditector not found in generator room. At 10.08.2021: No substation found in building. Smoke ditector not found in generator room. 14-09-2022 : No substation found in building. All firefighting equipments are not found in generator room."
সংযুক্তিসমূহ (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation at 3rd Floor and Generator Room -Fire rated wall and fire door was not provided in substation and generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Fire separation not provided. AT 04.02.2021: Fire separation not provided. At 10.08.2021: Fire separation not provided. 14-09-2022 : Fire rated wall and fire door was not provided in generator room."

#### মংযুক্তিমূল (১)



#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation at 3rd Floor -Generator Room was located in the ground floor and substation was located in the 3rd floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Relocate generator set in substation building / adjacent to substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: No substation found. AT 04.02.2021: No substation found. Generator is in ground floor till now. At 10.08.2021: No substation found. Generator is in ground floor till now. 14-09-2022 : Generator located in the ground floor."

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section –Proper segregation for different end use loads was not maintained.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Design submitted but not approved till now. AT 04.02.2021: Design submitted but not approved till now. At 10.08.2021: Design submitted but not approved till now. 14-09-2022 : Design submitted to DIFE for approval but not approved till now."

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section -Electrical connections were not properly secured with lugs.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: They use lug in BusBar side, but not use lug in Breaker side. AT 04.02.2021: They use lug in BusBar side, but not use lug in Breaker side. At 10.08.2021: They use lug in BusBar side, but not use lug in Breaker side in most of the Single phase CB. 14-09-2022 : Electrical connections were not properly secured with lugs."
সংযুক্তিসমূহ (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section, MDB at Sewing section. –Wiring diagram was not available on Distribution Boards, difficult to observe cable and MCCB rating for desire application.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Difficult to observed MCCB rating. AT 04.02.2021:Difficult to observed MCCB rating. At 10.08.2021: Difficult to observed MCCB rating. 14-09-2022 : Wiring diagram was not available on Distribution Boards, difficult to observe cable and MCCB rating."
সংযুক্তসমূহ (২)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section, MDB at fewing section –Bunch of cable at Bus bar terminal was observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Bunching found in 4th floor main CB only. AT 04.02.2021: Bunching not found. At 10.08.2021: Bunching not found. 14-09-2022 : Bunching found.

#### মংবুক্তিসমূহ (২)



#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section, MDB at fewing section -Wiring diagram/ circuit list was not available on Distribution Board.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: SLD not approved till now. AT 04.02.2021: SLD not approved till now. At 10.08.2021: SLD not approved till now. 14-09-2022 : Wiring diagram/ circuit list was not available on Distribution Board."

#### মাংযুক্তিমূহ (১)



#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section -Non standard cable joints were observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Cable joint observed. AT 04.02.2021: Cable joint observed. At 10.08.2021: Cable joint observed. 14-09-2022 : Cable joints were observed."

#### মাংযুক্তিমূহ (১)



## ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor, MDB at finishing section, MDB at fewing section -Cable penetrations from wall were not adequately covered.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Not coverd. AT 04.02.2021:Not coverd. At 10.08.2021: Not coverd. 14-09-2022 : Cable penetrations from wall were not adequately covered."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



## ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section -Common neutrals for more than one circuits were found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral ( use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Common neutral observed. AT 04.02.2021:Common neutral observed. At 10.08.2021: Common neutral observed. 14-09-2022 : Common neutrals for more than one circuits were found."

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation at 3rd Floor. -Electrical wiring was not properly covered in conduit / covers.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: No substation found. AT 04.02.2021: No substation found. At 10.08.2021: No substation found. 14-09-2022 : No substation found."

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section,MDB at fewing section –Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of MDB's with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that distribution boards / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We are working for completed this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully. AT 04.02.2021: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully. At 10.08.2021: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully. 14-09-2022 : They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully."

সংযুক্তিমূহ (১)



## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -The generator body frame was earthed by a single earthing pit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Generator body earthed in two point but one point earth cable are inadequate. AT 04.02.2021: Generator body earthed in two point but one point earth cable are inadequate. At 10.08.2021: Generator body earthed in two point but one point earth cable are inadequate. 14-09-2022 : Generator body earthed in two point but one point earth cable are inadequate."

### সংযুক্তিসমূহ (২)



## ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section, MDB at fewing section –Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-৯৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Earth continuity wire not adequate. AT 04.02.2021:Earth continuity wire not adequate. At 10.08.2021: Earth continuity wire not adequate. 14-09-2022 : Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & dedicated to circuit."

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Grinding Machine at 3rd floor, cutting Machine at 2nd floor –Electrical equipment was not properly Earthed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation ( other than live parts ) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-৯৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Equipment are not properly earthed. AT 04.02.2021:Equipment are not properly earthed. At 10.08.2021: Equipment are not properly earthed. 14-09-2022 : Electrical equipment was not properly Earthed."

## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at finishing section, MDB at fewing section -Earthing connection was not provided in the panel door of distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Every panel has earth B.B and one side door also connected with earth but another side of door is not connected with earth. AT 04.02.2021: Every panel has earth B.B and one side door also connected with earth but another side of door is not connected with earth. At 10.08.2021: Door and Body earth connection missing for only one COS (Change Over Switch panel) 14-09-2022 : Door and Body earth connection found."
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-The roof of the Factory building. -There was no Lightning protection system installed in the factory
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Not submitt the design after correction. AT 04.02.2021: Not submitt the design after correction. At 10.08.2021: Not submitt the design after correction. 14-09-2022 : No Lightning protection system installed. Design submit to DIFE."

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory doesn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipment.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing ( insulation, earth resistance, operation test ) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Not conduct any periodic inspection. AT 04.02.2021:Not conduct any periodic inspection. At 10.08.2021: Not conduct any periodic inspection. 14-09-2022 : Not conduct any periodic inspection."

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Proper cleanliness was not maintained in Sub station
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We are working for completed this issue.
অধিকারী	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: No substation found. AT 04.02.2021: No substation found. At 10.08.2021: No substation found. 14-09-2022 : No substation found."