

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টপস্টার ফ্যাশন লি:
ঠিকানা	N/224, Nazma Ahmed Complex, Dewanhat, Chattagram
কারখানার কোড	CHT181
কালার কোড	

<u>নূল্যায়নের ২</u>	ৰণ: বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১৪–০৯–২	०२२
্ব, পর্ববেষ্ণণ			
	Location–Office room. – Electrical Sin factory maintenance person doesn∐t ł system.	gle Line Diagram was not available and the nave enough knowledge about overall electrical	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কার্য	কুম কুম		
কাৰ্যক্ৰম		ne existing installation at the factory. 2. SLD to s of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be ge.	
সুপারিণ তখ্যসূত্র			
কার্থান কার্যক্রম	we will provide require requiremen	ts as per suggestion.	
ı — — —	স্ব ৬ মপ্তাহ		41
চুড়ান্ড সময়সী			
সংশোধি   সময়সী			
অগ্রগতি অবস্থা	র চলমাল		
মন্তব্য	correction. AT 04.02.2021: They su after first correction. At 10.08.2021 29.09.2020 after first correction. 14 not available but they submit to DI	ection copy of SLD in 29.09.2020 after first bmitt correction copy of SLD in 29.09.2020 : They submitt correction copy of SLD in 4-09-2022 : Electrical Single Line Diagram was FE for approval."	
সংযু र	क्रेनमूर (४)		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Office room. –As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn that have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	২৩–১১–২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. AT 04.02.2021: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. At 10.08.2021: They submitt correction copy of SLD in 29.09.2020 after first correction. 14-09-2022: As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but they submit to DIFE."
সংযুক্তিসমূহ (১)	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location–Substation at 3rd Floor. –Substation was located in the 3rd floor.
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Substation should be on lowest floor level, with easy access for maintenance.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	5.∅-77-507d	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd,3rd and 4th floor. AT 04.02.2021: Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd,3rd and 4th floor. At 10.08.2021:Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd,3rd and 4th floor. 14–09–2022: Factory have connection from pole mounted transformer. Single energy meter in 2nd to 5th floor."	

ı	৪. প্রবেষ্ণ	il .	
		Location–Generator Room –Unwanted materials were stored inside the Generator room.	
	ক্যাপ আইটেম		
1	ক্যাটাগরি		

৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from transformer / Generator room.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার	Ma will are vide an avia an avia an area at an	
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড	20 11 2010	
সॅभग्रत्रीमा	50-77-5074	
সংশোধিত		
সময়সীমা	? € - o ₽ - ≤ o ≤ ≤	
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम्बर कावि	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি	
	"AT 15.10.2020: Unwanted materials found. AT 04.02.2021:Unwanted materials	
মন্তব্য	found. At 10.08.2021: Unwanted materials found. 14–09–2022: Unwanted	
' ' ''	materials and water found in generator room."	
70216	·	
1 2/2/100	मभूर (२)	
×		

# <mark>প্ প্রিদর্শন Location–Change over switch, PFI at 3rd Floor, MDB at 2nd Floor, MDB at 4th Floor. – পর্যবেষ্ণন Rubber mats were not provided in front of all distribution board. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি</mark>

কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Rubbermat found infront of all DBs. AT 04.02.2021: Rubbermat found infront of all DBs. At 10.08.2021: Rubbermat found infront of all DBs. 14–09–2022: Rubber mat not found infront of all DBs."

পরিদর্শন	Location–Substation at 3rd Floor and Generator Room –Only a single Fire extinguisher
পর্ববেষ্ষণ	was found but there was no smoke detector in substation and Generator room
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	5.◎-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम नावि क्रम
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: No substation found in building. Smoke ditector not found in generator room. AT 04.02.2021: No substation found in building. Smoke ditector not found in generator room. At 10.08.2021: No substation found in building. Smoke ditector not found in generator room. 14-09-2022: No substation found in building. All firefighting equipments are not found in generator room."

সংসু্ক্তিসমূহ (১) ×

পরিদর্শন Location–Substation at 3rd Floor and Generator Room –Fire rated wall and fire door পর্যবেষ্ণন was not provided in substation and generator room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on	
171 1929	ground level.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	२७-১১-२०১٩	
সংশোধিত সময়সীমা	o8−o5−₹o₹®	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি	
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Fire separation not provided. AT 04.02.2021: Fire separation not provided. At 10.08.2021: Fire separation not provided. 14-09-2022: Fire rated wall and fire door was not provided in generator room."	
সংযুক্তি	সংযুক্তিসমূহ (১)	

#### ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–Substation at 3rd Floor –Generator Room was located in the ground floor and পর্ববেষ্ষণ substation was located in the 3rd floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Relocate generator set in substation building / adjacent to substation room.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	20-22-2029
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: No substation found. AT 04.02.2021: No substation found.Generator is in ground floor till now. At 10.08.2021: No substation found.Generator is in ground floor till now. 14–09–2022: Generator located in the ground floor."

পরিদর্শন	Location–MDB at finishing section –Proper segregation for different end use loads was
পর্ববেষ্ণণ	not maintained.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কাৰ্শক্ৰম

	·
	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design
কাৰ্যক্ৰম	to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs
	to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We will provide require requirements as per suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
<u>অগ্রগতির</u>	ਅਤ ਨਾਜ਼ਿ
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
	"AT 15.10.2020: Design submitted but not approved till now. AT 04.02.2021:
	Design submitted but not approved till now. At 10.08.2021: Design submitted but
<u> মন্তব্য</u>	not approved till now. 14–09–2022 : Design submitted to DIFE for approval but not
	approved till now."

পরিদর্শন	Location-MDB at finishing section -Electrical connections were not properly secured
পর্ববেষ্ণণ	with lugs.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: They use lug in BusBar side, but not use lug in Breaker side. AT 04.02.2021:They use lug in BusBar side, but not use lug in Breaker side. At 10.08.2021: They use lug in BusBar side, but not use lug in Breaker side in most o the Single phase CB. 14-09-2022: Electrical connections were not properly secured with lugs."

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Location–MDB at finishing section, MDB at Sewing section. –Wiring diagram was not available on Distribution Boards, difficult to observe cable and MCCB rating for desire application.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹®-%\$-₹°\$9
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Difficult to observed MCCB rating. AT 04.02.2021:Difficult to observed MCCB rating. At 10.08.2021: Difficult to observed MCCB rating. 14-09-2022: Wiring diagram was not available on Distribution Boards, difficult to observe cable and MCCB rating."
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন	Location–MDB at finishing section, MDB at fewing section –Bunch of cable at Bus bar
পর্ববেষ্ণণ	terminal was observed.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit
কাৰ্বক্ৰম	and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	5.◎-??-5.0?d
সংশোধিত সম্বসীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুর্ননি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Bunching found in 4th floor main CB only. AT 04.02.2021: Bunching not found. At 10.08.2021: Bunching not found. 14-09-2022: Bunching found.

পরিদর্শন Location-MDB at finishing section, MDB at fewing section -Wiring diagram/ circuit list প্র্যবেষ্ফ্রণ was not available on Distribution Board.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	W
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্রসীমা	२७-১১-२०১१
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
	"AT 15.10.2020: SLD not approved till now. AT 04.02.2021: SLD not approved till
<u>মন্তব্য</u>	now. At 10.08.2021: SLD not approved till now. 14–09–2022 : Wiring diagram/
	circuit list was not available on Distribution Board."

সংযুক্তিসমূহ (১)

#### ১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location-MDB at finishing section -Non standard cable joints were observed.
ক্যাপ আইটেয়	
সাহভেদ ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	₹ <i>७</i> −११−२०१
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Cable joint observed. AT 04.02.2021: Cable joint observed. At 10.08.2021: Cable joint observed. 14-09-2022: Cable joints were observed."

সংখুক্তিসমূহ (১)

#### ১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Ground floor,MDB at finishing section,MDB at fewing section –Cable পর্যবেষ্কণ penetrations from wall were not adequately covered.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	We will provide require requirements as per suggestion.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	3 @ - % % - 3 0 % 9
সমর্মীমা	
সংশোধিত	2
সমশ্রসীমা	24-04-4044
<b>অ</b> গ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
ਪੁਲਤਾ	"AT 15.10.2020: Not coverd. AT 04.02.2021:Not coverd. At 10.08.2021: Not coverd.
<u> মন্তব্য</u>	14-09-2022 : Cable penetrations from wall were not adequately covered."

## সংশুক্তিসমূহ (১)

#### ১৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–MDB at finishing section –Common neutrals for more than one circuits were পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

I-CTI<1.9k AI I	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের ভখ্যসত্র	
কারখানার	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	२७-১১-२०১٩
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
	"AT 15.10.2020: Common neutral observed. AT 04.02.2021:Common neutral observed. At 10.08.2021: Common neutral observed. 14-09-2022: Common neutrals for more than one circuits were found."

পরিদর্শন Location–Substation at 3rd Floor. –Electrical wiring was not properly covered in conduit পর্শবেষ্কন / covers. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্শক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	२७-১১-२०১٩
সংশোধিত সময়সীমা	o8−o5−₹o₹®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	"AT 15.10.2020: No substation found. AT 04.02.2021: No substation found. At 10.08.2021: No substation found. 14-09-2022: No substation found."

## ১৮. পৰ্যবেষ্কণ পরিদর্শন Location–MDB at finishing section, MDB at fewing section –Cable entry–exit point to the পর্যবেষ্কণ panel was not properly sealed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	Seal the cable entry-exit points of MDB's with non-flammable materials. In
কাৰ্যক্ৰম	addition: 1. Ensure that distribution boards / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are working for completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	20-55-2059
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
<b>ম</b> ন্তব্য	"AT 15.10.2020: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully. AT 04.02.2021: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully. At 10.08.2021: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully. 14-09-2022: They use cable gland for outing cable but the gap not sealed fully."

## ১১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location–Generator room –The generator body frame was earthed by a single earthing পর্যবেষ্ণণ pit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৯.১. কার্যত্র	ন্স
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
<u> </u>	body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কারখানার	We will provide require requirements as non-suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u>न</u> ्नेम्यनीमा	\$\@-??-\$0?d
সংশোধিত	(4 01 202)
সময়সীমা	2.6 0. P - ≤ 0.5.5
<u>অগ্রগতির</u>	Existrat
<u>অবস্থা</u>	চলমাল
	"AT 15.10.2020: Generator body earthed in two point but one point earth cable are inadequate. AT 04.02.2021: Generator body earthed in two point but one point
<u> মন্তব্য</u>	earth cable are inadequate. At 10.08.2021: Generator body earthed in two point
' "	but one point earth cable are inadequate. 14–09–2022 : Generator body earthed in
	two point but one point earth cable are inadequate."
70305	
শংখুজে	मभूर (२)
×	

পরিদর্শন	Location–MDB at finishing section, MDB at fewing section –Earth Continuity Conductor
পর্ববেষ্ণণ	(ECC) was not adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
<u> </u>	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	20-22-2029
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Earth continuty wire not adequate. AT 04.02.2021:Earth continuty wire not adequate. At 10.08.2021: Earth continuty wire not adequate. 14-09-2022 : Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & dedicated to circuit."

#### ২১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–Grinding Machine at 3rd floor, cutting Machine at 2nd floor –Electrical
পর্ববেষ্ণণ	equipment was not properly Earthed.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	२७-১১-२०১१
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Equipment are not properly earthed. AT 04.02.2021: Equipment are not properly earthed. At 10.08.2021: Equipment are not properly earthed. 14–09–2022: Electrical equipment was not properly Earthed. "

## প্রিদর্শন Location–MDB at finishing section, MDB at fewing section – Earthing connection was not প্র্যবেষ্ণণ provided in the panel door of distribution board ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্ <u>থ</u> ক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
	electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹ <i>®</i> −₹₹₽₹₽
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-∘₽-3°3
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	"AT 15.10.2020: Every panel has earth B.B and one side door also connected with earth but another side of door is not connected with earth. AT 04.02.2021: Every panel has earth B.B and one side door also connected with earth but another side of door is not connected with earth. At 10.08.2021: Door and Body earth connection missing for only one COS (Change Over Switch panel) 14-09-2022: Door and Body earth connection found."

পরিদর্শন	Location-The roof of the Factory buildingThere was no Lightning protection system
পর্ববেষ্ণণ	installed in the factory
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Not submitt the design after correction. AT 04.02.2021: Not submitt the design after correction. At 10.08.2021: Not submitt the design after correction. 14-09-2022: No Lightning protection system installed. Design submit to DIFE."

Ľ	< 0. 1717×	actory doesn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation,	
l			
	পরিদর্শন	The factory doesn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation,	
	পর্ববেষ্ণণ	earth resistance, operation test of all equipment.	
l	ক্যাপ		
l	<u>আইটেম</u>		
	ক্যাটাগরি		

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত সময়সীমা	२७-১১-२०১१
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্বনি
মন্তব্য	"AT 15.10.2020: Not conduct any periodic inspection. AT 04.02.2021:Not conduct any periodic inspection. At 10.08.2021: Not conduct any periodic inspection. 14–09–2022: Not conduct any periodic inspection."

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Proper cleanliness was not maintained in Sub station
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	We are working for completed this issue.
কাৰ্যক্ৰম	we are working for completed this issue.
অগ্রাধিকার	চলছে
<u> </u>	
<i>ने</i> भग्ननीभा	
সংশোধিত	
সমশ্সীমা	02-02-3940
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
ਹਕ ਤਾ	"AT 15.10.2020: No substation found. AT 04.02.2021: No substation found. At
মন্তব্য	10.08.2021: No substation found. 14-09-2022: No substation found."