



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঁঠকা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইউনিভার্সিল সুরোটার লি.
ঠিকানা	145, Baizid Bostami Road, Nasirabad I/A, Chattogram
কারখালার কোড	CHT184
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All floors Direct route of access to required exit is provided through continuous passage ways and aisles, which are not maintained free of temporary items.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have removed temporary items from few of the location and we will complete this issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; They remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. 19-01-2021: Escape route are free from all type of temporary items. On 18.08.21: They remove all temporary items from all escape routes.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All buildings Most of the exit doors in the egress route are found steel sliding and collapsible security gate in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All floors All the exit doors in the egress route are found with locking arrangement of steel sliding and collapsible security gate in the direction of the travel and there is chance that doors may be locked due to operation time.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors There are 2 nos stairs in the factory building but none of the stairs are provided handrails on both side.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; Handrail is provided in both side of staircase. 19-01-2021: Handrail is provided in both side of staircase. On 18.08.21: Handrail is provided in both side of staircase.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floors Steel sliding, steel swinging and collapsible type doors are installed, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF ( west side ) – single story shed In single story shed which is operational under the other factory ( Jafs Universal Sweater Ltd ), 1 nos boiler is using by Universal Sweater Ltd which is unprotected with the production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler, which located at the production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	12/10/20; They submitted fire design drawing ( detection, protection ) in dife on dated 04/11/2018. Waiting for approval. 19-01-2021: They have submitted fire design drawing ( detection, protection ) at dife on dated 04/11/2018. On 18.08.21: They have submitted fire design drawing ( detection, protection ) at dife on dated 04/11/2018.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF ( west side ) – single story shed In single story shed which is operational under the other factory ( Jafs Universal Sweater Ltd ), 1 nos boiler is using by Universal Sweater Ltd which is unprotected with the production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler, which located at the production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার অবস্থা	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF ( east side ) -finished goods area A finished goods area is found unprotected oopenings with production area at GF ( east side ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hours fire rated door at ground floor, fiished goods area for separation for other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	it

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-G.F-Generator room At GF, the high risk generator rooms opening is not fire separated which located at the adjacent of security room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to security room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	12/10/20; They submitted fire design drawing ( detection, protetion ) in dife on dated 04/11/2018.Waiting for approval.19-01-2021:They have submitted fire design drawing ( detection,protetion ) at dife on dated 04/11/2018. On 18.08.21:They have submitted fire design drawing ( detection,protetion ) at dife on dated 04/11/2018.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-G.F-Generator room At GF, the high risk generator rooms opening is not fire separated which located at the adjacent of security room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to security room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor ( east side ) slab A slab opening is found on 1st floor ( east side ) slab in front of staircase, connecting 1st floor and 2nd floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire resistance rating.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–All floors Aisle marking with arrow guiding and exit signage are not appropriately signed at every floor of the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have provided aisle marking with arrow guiding and exit signage at few of the location but not covered all location and we will complete this issue within the given timeline.
অধার্থিকার	ধৰ্মাজ্ঞ নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; Ailse is 0.9m with arrow giding & exit sign is illuminated properly. 19-01-2021:They provide aisles mark with arrow guiding.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Whole factory building Sufficient number of emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	12/10/20; Egress path is illuminated modararely still need to proper number of emergency light in ailse & staircase. 19-01-2021: The egress paths are illuminated with emergency lighting.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have completed design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; They submitted fire design drawing ( detection, protection ) in dife on dated 04/11/2018. Waiting for approval. 19-01-2021: They have submitted fire design drawing ( detection, protection ) at dife on dated 04/11/2018. On 18.08.21: Their detection system design is approved.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building Insufficient number of stand alone detectors are provided in all floor of the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চগতির অবস্থা	শুরু হয়েছিল
মন্তব্য	

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There is a no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm & detection to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have checked this issue but not fulfilled the requirement as per guideline and we will complete this issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	12/10/20; They started practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm .19-01-2021: documents regarding record of alarm call point found. On 18.08.21: documents regarding record of alarm call point found.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; They submitted fire design drawing ( detection, protection ) in dife on dated 04/11/2018. Waiting for approval. 19-01-2021: They have submitted fire design drawing ( detection, protection ) at dife on dated 04/11/2018 On 18.08.21: fire protection design is approved.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হৰ্যনি
মন্তব্য	

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building There is only 1 nos. 38 mm diameter fabric hose is available for covering 13679 sft area from G.F to 3rd floor of the building, but it is not sufficient with respect to area as per RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়েছে
মন্তব্য	

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	12/10/20; They submitted fire design drawing (detection, protection) in dife on dated 04/11/2018. Waiting for approval. 19-01-2021: They have submitted fire design drawing (detection, protection) at dife on dated 04/11/2018. On 18.08.21: fire protection design is approved.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor ( east side ) of finishing section At 1st floor ( east side ) of finishing section, combustible materials are found near electrical source height up to electrical appliances.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have completed this issue.
অঞ্চাকার	ধ্যোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm is not placed at high noise area ( ie. Generator room ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have completed this issue.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; Visual alarm placed at the generator room.19-01-2021:They placed visual alarm at generator room. On 18.08.21: They placed visual alarm at generator room.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory had got the approval from CDA dated on 22-10-2003 but due to unfortunate circumstances, they had lost the approval documents. The factory authority now applied to CDA for the the approval documents.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have applied to CDA for building approval but not received yet and we will complete this issue within the given timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20; Factory has building approval from cda authority.19-01-2021:They have vuilding approval from proper authority. On 18.08.21: They have vuilding approval from proper authority.