



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | ভিনটেইজ টেক্সটাইল লি. |
| ঠিকানা | Plot# 01,Block# B,14, Fouzdarhat BSCIC I/E, Chattogram |
| কারখানার কোড | CHT187 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০৫-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Office room. - Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person didn't have enough knowledge about overall electrical system. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | 1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | Factory has agreed to completed on 25.09.2018 At 28.01.2020: SLD Approved at 35th task force at 07.04.2019 12.10.20: SLD Approved and Available in factory At 19.08.2021: SLD Apparoved in 35th task force 07.04.2019. "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents." |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location–Office room –Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | Factory has agreed to completed on 25.09.2019 At 28.01.2020: ELD Approved at 35th task force at 07.04.2019. 12.10.20: No ELD Found in Factory At 19.08.2021: As build Electrical layout drawing found in factory. "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents." |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Generator room -Ventilation of Generator rooms were not adequate. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Front side of Generator is open that's why ventilation system is ok but it is not proper solution." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Generator room -Fire protection were not provided (Heat detector and smoke detector) in Generator rooms. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install smoke detection in the generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Only fire extenguisher found in Generator room." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Generator room -Fire rated doors was not available. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 1900-01-12 02:24:00 |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All Panels - There adequate signage of electrical danger / caution was not provided at substation |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Adequate number of caution boards should be kept in the substation/ transformer room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হযনি |
| মন্তব্য | 1900-01-12 02:24:00 "26.05.2022 (CCVV) : Caution board/Danger Sign was not found in Substation Room & Generator Room" |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Generator room - The generator room area was 18m2 |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 60 m2, or relocate the generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Generator room size is not adequate." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Generator room -Proper working clearance was not maintained around the generator. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Proper working clearance is not maintained around the generator." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All panels -Cable sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area $\geq 6\text{mm}^2$. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | 1. All stranded conductors $> 6\text{mm}^2$ to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors $< 6\text{mm}^2$, at exposed end should be soldered / crimped. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Still cable sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area $\geq 6\text{mm}^2$." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All Panels -Proper signage of Danger / 415 V was not provided on electrical panels |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The electrical panels to be of metal case and should be marked with "Danger 415 Volts" and identified with proper phase marking and danger signage. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Proper signage was not found around DB's." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All panels -Electrical connections was not properly secured with lugs. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB and DBs. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Electrical connections was not properly secured with lugs." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All panels -Bunch of cables was observed at MCCB/MCB terminal and bus bar terminal. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Bunch of cable was observed at MCCB/MCB and busbar terminal." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All panels -Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Factory has agreed to completed on 25.09.2018. After installation they will start to solve it. 12.10.20: Wiring Diagram was not found At 19.08.2021: Wiring diagram not available. "26.05.2022 (CCVV): Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not available on any distribution boards." |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All panels -Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Seal the cable entry-exit points of (MDB/DB's with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that DB panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV): Cable entry and exit point to the panel was not properly sealed." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All Panel Boards -Earthing was not provided to all distribution board for its body & door. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate earthing to body and doors to DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV) : Body earthing found but Door earth connection is missing." |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Building roof top - Lightning protection was not provided |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | Factory has agreed to completed on 25.09.2019 At 28.01.2020: LPS Design Approved. Not started installation work till now. 12.10.20: LPS Design Approved but LPS was not Installed At 19.08.2021: LPS Design Approved but LPS was not Installed "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents. Also LPS was not Installed " |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Office room - The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide require requirements as per suggestion. |
| অগ্রাধিকার | চলছে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২১-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | Factory has agreed to completed on 25.09.2019 12.10.20: No Panel board Periodical checklist found. Thermal, Insulation and earth test report found but Does not updated . At 19.08.2021: Thermal, Insulation and earth test report found but panel periodical checklist not found. "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents. " |