



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এবাকুব গার্ভেল্টস লিঃ
ঠিকানা	Natun Bazar, Rampur, Halisohor Road, Chattogram
কারখালার কোড	CHT190
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
----------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor Minimum width of aisle size was 0.40,0.56,0.50 meter at finishing,cutting & sewing section respectively, which was not fulfilled the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:No aisles mark have been found. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor At ground floor, evacuation pathways were permanently blocked by columns.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors of exit doors at egress route All floors exit doors (Total=04 nos, Ground floor-2 nos., 1st floor-2 nos.) were provided with collapsible security gate, steel sewing (inward) type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Replace all existing 4 nos. exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All floors of exit doors at egress route All floors exit doors (Total=05 nos, Ground floor-3 nos., 1st floor-2 nos.) were provided with collapsible, wooden, steel sewing type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15/9/20: They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location— Both Stairs Handrail is provide only one side of the stair case
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15/9/20: They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Stair-1 Stairs ways were blocked by wooden shoe rack.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20: they have not removed wooden shoe rack from stair. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Shed, Ground Floor Generator room was located adjacent to final evacuation route without fire rated barrier and door (tin shed roof)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Shed, Ground Floor Generator room was located adjacent to final evacuation route without fire rated barrier and door (tin shed roof)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Fabric store, Ground Floor Fabric store was located at ground floor near operational area & beside accessories store without fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hours fire rated door at ground floor fabric store for separation for other operational area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap. On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler, Ground Floor Boiler was installed beside iron section without fire rated construction and fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler, which located at the adjacent to ironing section
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler, Ground Floor Boiler was installed beside iron section without fire rated construction and fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler, which located at the adjacent to ironing section
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All Floor Emergency lighting was provided but not sufficient on all evacuation pathways of working floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—Stairways Evacuation stairways were provided by emergency lighting but not sufficient on all stairway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20>No action has been taken against this cap.No emergency light.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st Floor Only one manual activation point was provided at 1st floor, which was not sufficient to meet the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install adequate manual activation call point at all exit routes.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floor Smoke detector was provided but not addressable, however the quantities of detector was not adequate at all floors of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor The factory has installed total 02 nos.hose pipe for fire fighting system and only 01 hose pipe installed at ground floor, which was not fulfilled the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:They have two hose pipe which is damaged.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor The diameter of hose pipe was 1.0 inch at ground floor, which was not fulfilled the requirement of code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:Hose pipe has found damaged.they have to change gose pipe with 1.5inch dia.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose performance was not checked periodically and tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15/9/20:Hose pipe has found damaged.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity (2 nos.PVC tank=4000 liter for fire & 1 no.PVC tank=3000 liter for other uses & U.R.W.T = 45000 (approx.) liter for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity (2 nos.PVC tank=4000 liter for fire & 1 no.PVC tank=3000 liter for other uses & U.R.W.T = 45000 (approx.) liter for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets was not provided at 1st floor near exit way.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm was not placed at Generator Room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual fire alarm should be place at Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15/9/20:They have not taken any action regarding this cap.On 22.08.21: They havent taken any action regarding this.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory building was 02 storied and as per given data from factory people total operational area 18200 sq-ft (appox.) but the available fire license was covered only 13167 sft.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Obtain fire license with covered area from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	15/9/20:They have fire licence..On 22.08.21: They have valid fire license.