



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এ.এস.লিজা গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	1087/1 & 2, East Monipur, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK013
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <u>অগ্নি মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Minimum width of aisle size is 0.67 meter, Minimum width of passage way is 0.60 meter, which does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Ailes & pathway does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway. On 07/02/2021: Ailes & pathway does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway. On 11/08/2021: Ailes & pathway does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors at egress route The exit doors in the egress route are wooden inward swing doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: New doors have not been installed. On 07/02/2021: Non rated wooden type doors have been found at all floors. On 11/08/2021: Non rated wooden type doors have been found at all floors.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors at egress route The egress route exit doors are wooden inward swing type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: New doors have not been installed. On 07/02/2021: Non rated wooden type doors have been found at all floors. On 11/08/2021: Non rated wooden type doors have been found at all floors.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor to 5th floor of building 1 1 nos. of stairs not adequate based on 6 storied building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: They have not submitted the design drawing. On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor to 5th floor of building 1 1 nos. of stairs not adequate based on 6 storied building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Remediation work has not yet started. On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building Handrail is not provided on both side of the staircase at building 2, only one side is provided at building 1 stair.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Handrails on both side are not found On 07/02/2021: Both side handrail is not installed yet. On 11/08/2021: Both side handrail is not installed yet.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Building-1 Wooden / collapsible doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses in building 1. ( Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Exit door are wooden inward swing doors and they do not open in the direction of the travel. On 07/02/2021: Non rated wooden type doors have been found at all floors. On 11/08/2021: Non rated wooden type doors have been found at all floors.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building, GF Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical gerator which is located adjacent to final exit and open position.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which placed in open position.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Main exit is not protected with fire rated metarial. On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building, GF Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical gerator which is located adjacent to final exit and open position.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Main exit is not protected with fire rated metarial. On 07/02/2021: No action has been taken. During the visit, generator was seen adjacent to final exit-1. On 11/08/2021: No action has been taken. During the visit, generator was seen adjacent to final exit-1.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Storage area is available in building 2 adjacent to stair exit gate without proper fire separation and without fire rated entry lobby.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated entry lobby - 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Storage area is not protected with fire rated material On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Storage area is available in building 2 adjacent to stair exit gate without proper fire separation and without fire rated entry lobby.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide fire rated entry lobby - 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Storage area is not protected with fire rated material On 07/02/2021: Storage area is not protected with fire rated doors and fire rated protective wall. On 11/08/2021: Storage area is not protected with fire rated doors and fire rated protective wall. .

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Building 1 4th floor A boiler is located nearby the ironing area without proper fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 4th floor boiler rom
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Boiler is not seperated with fire rated metarial On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Building 1 4th floor A boiler is located nearby the ironing area without proper fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 4th floor boiler room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Boiler is not seperated with fire rated metarial On 07/02/2021: Boiler is not seperated with fire rated metarial On 11/08/2021: Boiler is not seperated with fire rated metarial

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building, all floor Aisle mark & exit signage is not provided at all floor operational area as well as exit doors.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Any type of exit sign is not found properly On 07/02/2021: Illuminated exit sign was not found on any exit. No aisle mark was seen during the visit. On 11/08/2021: Illuminated exit sign was not found on any exit. No aisle mark was seen during the visit.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building, all floor Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Emergency lighting is not found in evacuation pathway. On 07/02/2021: Emergency lighting is not found in evacuation pathway. On 11/08/2021: Emergency lighting is not found in evacuation pathway.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building, all floor Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Emergency lighting is not found in evacuation pathway. On 07/02/2021: Emergency lighting is not found in evacuation pathway. On 11/08/2021: Emergency lighting is not found in evacuation pathway.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building, all floor Emergency lighting is not provided for evacuation pathway & stairway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Emergency lighting is not found in evacuation pathway & staircase On 07/02/2021: Emergency lighting is not found in evacuation pathway & staircase On 11/08/2021: Emergency lighting is not found in evacuation pathway & staircase

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No detector is found in the factory. On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No detector is found in the factory. On 07/02/2021: Centralized automatic fire detection and alarm system has not installed yet. On 11/08/2021: Centralized automatic fire detection and alarm system has not installed yet.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building The manual activation points are installed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Manual call point is not found On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building The alarm system is not installed at all floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Alarm system is not found On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	The factory has implemented fire extinguisher at all floor but 4th floor building-1, and providing extinguisher does not re fill updated and properly tagged.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at 4th floor building-1 and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Extinguishers are expired to their date On 07/02/2021: Date over extinguishers have been found at production area. No monthly checklist tagged cards were found with any of the extinguishers. Extinguishers pressure gauge hovers not in the optimal range ( found in recharge condition ). On 11/08/2021: Date over extinguishers have been found at production area. No monthly checklist tagged cards were found with any of the extinguishers. Extinguishers pressure gauge hovers not in the optimal range ( found in recharge condition ).

#### ২৩. পর্বেবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No dedicated fire pump is found On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No dedicated fire pump is found On 07/02/2021: Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power has not installed yet. On 11/08/2021: Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power has not installed yet.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has implemented hose pipe for fire fighting system but not conneted in hose pipe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Hose pipe does not prperly work. On 07/02/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. On 11/08/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The water throw of jet was not checked due to not connected hose pipe
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Hose pipe does not prperly work. On 07/02/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. On 11/08/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked regularly On 07/02/2021: No checklist has been found. On 11/08/2021: No checklist has been found.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 4 nos PVC overhead water tank at each capacity 1000liter, Also 2 under ground water reservoir one capacity is 30,000 liter and another is 35,000 liter.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No dedicated fire water tank is found On 07/02/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing. On 11/08/2021: No action has been taken yet to prepare fire safety related design drawing.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 4 nos PVC overhead water tank at each capacity 1000liter, Also 2 under ground water reservoir one capacity is 30,000 liter and another is 35,000 liter.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No dedicated fire water tank is found On 07/02/2021: Dedicated water storage tank for fire fighting operation is not installed yet. On 11/08/2021: Dedicated water storage tank for fire fighting operation is not installed yet.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has a fire license but not valid
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Update fire license / permit from issuing authority with mentioned covered area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Fire licence is not found On 07/02/2021: Factory management could not show fire license document. On 11/08/2021: Factory management could not show fire license document.

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building approval document was not available at the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: Building approval document is not found On 07/02/2021: Factory management could not show building approval document from proper authority. On 11/08/2021: Factory management could not show building approval document from proper authority.

### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ground floor ,2nd floor and 5th floor is occupied by other tenants. Single fire safety management not exist.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: No fire safety management system is found On 07/02/2021: No fire safety management system is found On 11/08/2021: No fire safety management system is found

### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no any boiler license. Boiler capacity 30 liter
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: The factory has no boiler license On 07/02/2021: Factory management could not show boiler license. On 11/08/2021: Factory management could not show boiler license.

#### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no any licensed boiler operator.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: The factory has no licensed boiler operator. On 07/02/2021: Factory management could not show boiler operator license. On 11/08/2021: Factory management could not show boiler operator license.

#### ৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	The factory does not conducted any fire drill in previous time
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01/11/2020 Visit Observation: The factory has not conducted any fire drill On 07/02/2021: Factory management could not show any record of fire drill. On 11/08/2021: Factory management could not show any record of fire drill.