



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	অব্যাডতাল্ম অব্যাটায়ার লি.
ঠিকানা	25/2 Sha Ali Bagh ( 4th&5th floor ), Section # 1, Mirpur ।। 1, Dhaka-1216
কারখালার কোড	DHK022
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
----------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধারিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 31/08/2021: During inspection, Fabric store (occupancy- H) was seen with cutting & finishing section without fire rated construction and opening was seen without fire rated protection (Location: 4th floor). Boiler room (occupancy-J) was seen with Iron section without fire rated construction (Location: 4th floor). Accessories store was seen with finished goods carton section without any fire rated construction (Location: 4th floor). Compressor (occupancy-J) was seen with cutting section without any fire rated constrain. (Location: 4th floor adjacent to exit-2).

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall ( See Sl. # 10, 11 )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	ক্লোর হ্যালি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall ( See Sl. # 10, 11 )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: UL listed fire resistive door was seen installed at exit-1, exit-2 of all floors, but doors were kept open forcedly with rope, pile of jhuts, idle machine, brick & interfacing has been done with magnetic door holders but most of them found not functional during the visit.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Main exit doors are Collapsible & Shutter type. □ Aisles/Passageways width less than minimum □ Corridors/Aisles/Passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Main exit doors are Collapsible & Shutter type. □ Aisles/Passageways width less than minimum □ Corridors/Aisles/Passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel □ Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. □ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: UL listed fire resistive door was seen installed at exit-1, exit-2 of all floors, but doors were kept open forcedly with rope, pile of jhuts, idle machine, brick & interfacing has been done with magnetic door holders but most of them found not functional during the visit.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Main exit doors are Collapsible & Shutter type. [ ] Aisles/Passageways width less than minimum [ ] Corridors/Aisles/Passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits [ ] Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Aisles, passageways and corridors toward exit access are found obstructed by temporary materials like packaging box, idle machines, pile of jhuts, working benches & machine. Aisle mark was seen wiped out.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations..
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: UL listed fire resistive door was seen installed at exit-1, exit-2 of all floors, but doors were kept open forcedly with rope, pile of jhuts, idle machine, brick & interfacing has been done with magnetic door holders but most of them found not functional during the visit.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected by smokeproof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ Exit to stairway not fire door □ The ground floor exits not enclosed □ Number of handrails less than required □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
মুপারিষের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ চাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected by smokeproof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ Exit to stairway not fire door □ The ground floor exits not enclosed □ Number of handrails less than required □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: UL listed fire resistive door was seen installed at exit-1, exit-2 of all floors, but doors were kept open forcedly with rope, pile of jhuts, idle machine, brick & interfacing has been done with magnetic door holders but most of them found not functional during the visit.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: During the visit, stair-2 was seen obstructed by pile of jhuts.

## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Door    No/Improperly illuminated exit sign    Tortuous and obstructed travel path    Absence of proper separation using fire rated walls and doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction.    Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.    Provide cover on naked light
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Exit sign was found not functional at 5th floor exit-1 and also in accessories store. No exit sign was provided at fabric store and office area. Directional signs are not available.

## ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. ┌ Naked lights in storage ┌ Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines ┌ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 31/08/2021: opening was seen without fire rated protection and non rated collapsible gate, steel shutter type door & steel door was seen at fabric store and accessories store without fire rated construction ( Location: 4th floor ) . Lights were found without protective cover and electrical wiring was seen at fabric storage. Arrangement of storage is not maintain properly as per standard.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Smoke and Heat Vents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide smoke and heat vents as required ( e.g. Storage )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Smoke & heat vents were not found in store during this visit.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Adequate no emergency lighting system was not found on aisles and escape route. Emergency lighting system has been provided at exit stairway -1 and stairway -2.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 31/08/2021: No fire command station was seen at ground floor during inspection.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মণ্ডাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: Portable fire extinguishers were seen at 4th & 5th floor but installation and expiry date has found over & monthly checklist tagged cards were found empty without any monitoring.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Siamese connection available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: During the visit, 4 way Siamese connection (FDC) was found at the factory premise. Factory could not show any design/drawing of fire hydrant system and they informed that the other 2 factories has installed fire hydrant with sprinkler system including 4th and 5th floor as they are under the supervision of RSC.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: During the visit, pump room was seen with jockey, electrical and diesel fire pump. As the pump room is not authorized by "Advance Attire Limited" factory personnel so, no verification could not done whether the pump is listed or not and also pump details. Factory could not show any design/drawing of fire hydrant system and they informed that the other 2 factories has installed fire hydrant with sprinkler system including 4th and 5th floor as they are under the supervision of RSC.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No fire rated composite door at the boiler entrance □ No fixed temperature smoke detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গ্রেড হ্যালি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☒ No fire rated composite door at the boiler entrance ☒ No fixed temperature smoke detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. ☒ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Steel door was seen at boiler room with unprotected opening. Boiler room is not segregated by fire rated construction and fire rated opening protection from the production area ( Location: 4th floor ).

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Transformer room walls less than 4hr fire resistance ☒ Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. ☒ Door having fire resistance rating less than 2hr
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Transformer room walls less than 4hr fire resistance    Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer.    Door having fire resistance rating less than 2hr
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room.    Install appropriate detectors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Steel door was seen at substation room with unprotected opening. Substation room was seen adjacent to final exit -2 without fire rated construction and fire rated opening protection ( Location: ground floor ).

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door    No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door    No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room    Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 31/08/2021: During the visit, UL listed fire rated door was seen at generator room but opening was seen with other factories transformer room without fire rated protective construction.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Substation room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Steel door was seen at substation room with unprotected opening. Substation room was seen adjacent to final exit -2 without fire rated construction and fire rated opening protection ( Location: ground floor ).

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard fire alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide design drawings for the alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, ( with appropriate specifications and drawings ) showing how they will be implemented along with implementation plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 31/08/2021: Factory has not taken any action to prepare automatic centralize fire alarm & detection system design & drawing.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard fire alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install the alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation ( based on appropriate specifications and drawings ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচালন
মন্তব্য	On 31/08/2021: During the visit, fire alarm and detection system was seen installed at 4th floor and 5th floor of Advance Attire Limited. All the components of fire detection & alarm system ( i.e. FACP, SD, HD, I/O module, MCP, horn ) are vds listed but no design/drawing and product data was found.