



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কোল্ড এশিয়া সোরোটার লি:
ঠিকানা	238, Middle Gazirchat, Dhamsona
কারখালার কোড	DHK130
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*No/Improper illuminated exit sign *Tortuous and obstructed travel path *Absence of proper separation using fire rated walls and doors. *Ceiling height less than required *Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	*Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. *Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. *Provide fire doors as approved by the Guidelines. *Ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per Guideline. *Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	* Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. *Naked lights in storage *Others same as above except ceiling height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থ্রোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Provide smoke and heat vents as required ( e.g Storage,etc )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থ্রোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*Exit sign missing *Exit signs not illuminated at all times *Directional signs missing *No Bangla and English Exit instructions in case of emergency.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Provide adequate number and type of illuminated exits signs so that exits can be seen from all corridors and evaluation paths. *Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. *Post directional signs at appropriate locations. *Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*Means of Escape lack Emergency Lighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*Non-standard Cylinder color *Validation certificate not monitored regularly *Cylinder not accessible *Same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. *Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expire/re-service labels. *Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*Non Standard Standpipe & Hose system *Supply of water required for interior fire protection is not adequate *Pressure in the standpipe is less than required *No Siamese connection available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Provide standard Standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. *Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines. *Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*No fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guidelines requirements and hazard situation, ( with appropriate specifications and drawings ) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*No fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guidelines requirements and hazard situation ( based on appropriate specifications and drawings ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	* Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. * Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines. Mixed Occupancy (e.g. Storages, Office, Work areas etc.). The designated storage areas, assembly areas, office and work areas should be separated with fire rated walls and doors according to the Guidelines. * Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	* Door width less than minimum (1.0 m) * Sum of the widths of doors less than required. * Door do not swing in the direction of travel * Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	* Provide Exit doors of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. * Remove all collapsible security gates from all exit access doors. * Doors on all escape routes to open in the direction of travel * Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. * Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exit as per the guidelines. * Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors and passageways to the exits. * Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes.
সুপারিশৰ তথ্যসূত্র	
কাৰখনার কাৰ্যক্রম	
অধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতিৰ অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	*Space outside Exit Doorways not at same level as that of the Exit Door. *Exit access door not swing in the direction of flow. *Height of Exit Doorway less than required.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	*Provide Exit doors of adequate dimensions and appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. * Remove all collapsible security gates from all exit access doors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	