



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|-----------------------------|
| কারখালার নাম | অনন্ত স্পোর্টস ওয়্যার লিঃ |
| ঠিকানা | Nishchintapur, Savar, Dhaka |
| কারখালার কোড | DHK045 |
| কালার কোড | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৭-০৮-২০২২ |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All Floor – East Side of the building Most of the exit doors in the egress route are fire rated self-closing doors, however few nos. of exit doors are sliding type and do not open in the direction of the travel. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|-------------------------------------|---|
| কার্যক্রম | Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | Implemented |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 27-12-20: During visit time most of the issue we have found done. Some of negligible issue we have found that suggest factories to do verbally and mentioned it on site report. 26-8-2021 (CVV-02): Factory has installed in Fire door in every floors. On 27.08.2022:At the time of inspection, the factory installed fire doors on each floor and it was working properly. |
| সংযুক্তসমূহ (১) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | |

| |
|---------------|
| ২. পর্যবেক্ষণ |
|---------------|

| | |
|---|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | Location-Staircase at north side of the building 4 nos. out of 5 nos. of staircase double side hand rail is provided, but north side of the staircase only one side handrail is provided. |
|---|---|

| ২.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide handrails on both side of north side of the building stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | Implemented |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 27-12-20: During visit time we have found both side handrail on all stair. 26-8-2021 (CVV-02) : Factory has installed in Fire door in every floors. On 27.08.2022: During the inspection, it was found that the factory provided handrails on both sides of the north side of the building stairs with a height of 0.9 meters from the nosing of the stairs to the top of the handrail. |

সংযুক্তিমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—East Side of the building Most of the location fire rated self-closing doors are installed at stairway, however few locations sliding type doors are provided. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | All exit stairways serving occupants located above ground floor should be smoke proof with fire resistance door. Doors in stair should be outward opening, side-swing, self-closing, non-lockable fire rated doors in stair way. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Implemented |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 27-12-20: We suggest factories to remove all sliding type door, but factories all main exit point fire door exist. 26-8-2021 (CVV-02): We suggest factories to remove all sliding type door, but factories all main exit point fire door exist. On 27.08.2022: During the inspection found, the factory removed all sliding-type doors and installed fire-rated doors. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of fire department pre-plan |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have a proper pre-plan for fire department. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide line. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 27.08.2022: During the inspection, the factory did not show any documents of pre-plan for fire department. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire protective construction and separation design with evacuation layout is not available in the factory. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The factory need to prepare and get approval for Fire protective construction and separation design with evacuation layout from DIFE. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ধ্যোজ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 27.08.2022: The factory did not submit separation drawing for approval in DIFE. |