

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	অনন্ত স্পোর্টস ওয়্যার লিঃ
ঠিকানা	Nishchintapur, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK045
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের জারিখ: ২৭–০৮–২০২
্. পর্ববেষ্ণণ	
ไม่ยุ่งสุดาส	ocation-All Floor – East Side of the building Most of the exit doors in the egress route refere rated self-closing doors, however few nos. of exit doors are sliding type and do not open in the direction of the travel.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 27–12–20: During visit time most of the issue we have found done. Some of negligible issue we have found that suggest factories to do verbally and mentioned it on site report. 26–8–2021 (CVV–02): Factory has installed in Fire door in every floors. On 27.08.2022:At the time of inspection, the factory installed fire doors on each floor and it was working properly.
সংযুক্তি <u>×</u>	সমূহ (১)

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Staircase at north side of the building 4 nos. out of 5 nos. of staircase double side hand rail is provided, but north side of the staircase only one side handrail is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাশক্রম	Provide handrails on both side of north side of the building stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাশক্রম	Implemented L
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 27-12-20: During visit time we have found both side handrill on all stair. 26-8-2021 (CVV-02): Factory has installed in Fire door in every floors. On 27.08.2022:During the inspection, it was found that the factory provided handrails on both sides of the north side of the building stairs with a height of 0.9 meters from the nosing of the stairs to the top of the handrail.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–East Side of the building Most of the location fire rated self–closing doors are প্রবিষ্কণ installed at stairway, however few locations sliding type doors are provided.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All exit stairways serving occupants located above ground floor should be smoke proof with fire resistance door. Doors in stair should be outward opening, sideswing, self-closing, non-lockable fire rated doors in stair way.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%(-0 b-3 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 27–12–20: We suggest factories to remove all sliding type door, but factories all main exit point fire door exist. 26–8–2021 (CVV–02): We suggest factories to remove all sliding type door, but factories all main exit point fire door exist. On 27.08.2022:During the inspection found, the factory removed all sliding–type doors and installed fire–rated doors.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

৪. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
As soon as posible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide
line.
৬ সপ্তাহ
76-0P-5055
26-08-4044
On 27.08.2022:During the inspection, the factory did not show any documents of
pre-plan for fire department.

পরিদর্শন Fire protective construction and separation design with evacuation layout is not পর্যবেষ্ণণ available in the factory.	
, ,	\neg
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	

কাৰ্শক্ৰম	The factory need to prepare and get approval for Fire protective construction and separation design with evacuation layout from DIFE.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাব্য</u> মন্তব্য	On 27.08.2022:The factory did not submit separation drawing for approval in DIF